

Vodotěsný mikrometr

CZ

Bezpečnostní pokyny

K zajištění bezpečnosti obsluhy používejte tento přístroj v souladu s návodom a specifikacemi uvedenými v této uživatelské příručce.

Shoda s opatřeními pro kontrolu exportu

Zboží, technologie nebo software popsané v tomto dokumentu mohou být předmětem národní nebo mezinárodní nebo japonské kontroly vývozu. Přímý nebo nepřímý export těchto položek bez náležitého povolení od příslušných orgánů může představovat porušení nařízení kontroly vývozu a zákona.



VAROVÁNÍ

- Stříbro-oxidová baterie používaná pro tento přístroj obsahuje drážlivou látku. Pokud by se tekutý obsah dostal náhodou do kontaktu s očima nebo pokožkou, okamžitě je opłachněte vodou a poté se spojte s lékařem. Pokud by se dostal obsah do úst, neprodleně vyplachněte ústa vodou, vypijte velké množství vody a následně ji vyzvracejte. Poté se spojte s lékařem.
- Hrot doteku přístroje je ostrý. Zacházejte s ním opatrně, abyste se nezranili.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platné v Evropské unii a jiných evropských zemích se samostatnými sběrnými systémy)

- Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu udává, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Chcete-li snížit dopad OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení) na životní prostředí a minimalizovat objem skládek, doporučujeme výrobek recyklovat a znova použít.
- Pro další informace se obrátte na oficiálního prodejce nebo distributory.

DŮLEŽITÉ

- Nerozebírejte. Přístroj neupravujte. Může dojít k poškození přístroje.
- Nepoužívejte a neskladujte mikrometr na místech, kde se náhle mění teplota. Před použitím dostatečně tepelně stabilizujte mikrometr na pokojovou teplotu.
- Neskladujte mikrometr ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- Používejte-li mikrometr s odolností proti chladivu v místě, kde může být chladivem přímo zasažen nebo na místě podobném, ujistěte se, že je kryt baterie pevně přisroubovaný. Při instalaci krytu se ujistěte, že jsou upevňovací šrouby pevně utažené a nikde nejsou mezery. Po použití proveděte opatření proti korozii, neboť koruze může vést k nesprávnému fungování přístroje.
- Vyuvarujte se náhlým otfesům mikrometru včetně jeho upuštění nebo použití nadměrné síly.
- Před měřením vždy proveděte seřízení.
- Po použití z přístroje sejměte prach, nečistoty a vlhkosť.
- Pro vycílení přístroje použijte měkký kousek látky namočený ve zředěném neutrálním čisticím prostředku. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla (fendicid atd.). Může dojít k deformaci nebo poškození přístroje.
- Vřeteno je navrženo tak, že jej nelze demontovat z vnitřního pouzdra. Neposunujte vřeteno za horní mez měřicího rozsahu. Může dojít k poškození přístroje.
- Na mikrometr nepoužívejte elektrické značkovací pero nebo podobné nástroje.
- LCD displej se automaticky vypne po 20 minutách nečinnosti. Chcete-li LCD displej zapnout, otočte bubínkem nebo stiskněte tlačítko ZERO/ABS.
- Nenabíjte a nerozebírejte baterii. Mohlo by dojít ke zkratu.
- Nepoužívá-li se mikrometr déle než tři měsíce, odeberte z něj baterii, čímž bude zaručeno bezpečné skladování. Baterie by mohla vytéci a způsobit poškození mikrometru.
- Záruka neplatí, pokud se výrobek porouchá nebo poškodi v důsledku opotřebení, včetně výteče baterie.
- Neponorujte mikrometr do vody během používání, protože to může připadně vést k proniknutí chladící kapaliny, atd. Kromě toho, postupujte opatrně při práci s přístrojem v místě, kde přímo stříká proud kapaliny, jako proniknutí chladiva, atd., mohou být nevyhnutelné v takových případech, v závislosti na podmírkách.

Během čtení návodu se říďte podle ilustrací na levé straně tohoto dokumentu.

[1] Názvy jednotlivých částí

- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1. Tlačítko ORIGIN | 2. Tlačítko ZERO/ABS | 3. Tlačítko HOLD |
| 4. Tlačítko pro výběr jednotek palce/mm (pouze u modelů s výběrem palcových/metrických jednotek) | | |
| 5. LCD displej | 6. Bubínek (provedení závisí na modelu) | 7. Upínací knoflík |
| 8. Konektor výstupu dat (pouze provedení s externím výstupem) | | |
| 9. Kryt (pouze provedení s externím výstupem) | | |
| 10. Kryt místa pro baterii (na levé straně) | | |

[2] Instalace baterie

DŮLEŽITÉ

- Při opětovné instalaci baterie jsou hodnoty předvolby vynulovány. Pokud byla baterie nainstalována znova, vynulujte hodnoty předvolby (viz. sekce [4]).
- Používejte pouze baterii SR44 s oxidem stříbrným. (Dodávaná baterie se používá pouze za účelem kontroly funkce a funkčnosti přístroje, a proto nemusí vyhovovat určené životnosti baterie.)
- Opatrně upevněte kryt baterie tak, že kryt zcela překryvá otvor a těsnění nepřesahuje kryt. Pokud nejsou kryt baterie a těsnění správně upevněny, mikrometr nemusí zobrazovat správnou hodnotu nebo může dojít k poruše přístroje.
- V jedinělých případech se na displeji může zobrazit něco neobvyklého, jako např. chyba displeje nebo chyba při výpočtu. Tehdy je třeba baterii vymout a poté nainstalovat znova.
- Baterii zlikvidujte v souladu s místními nařízeními týkajícími se likvidace nebezpečných látok. Nainstalujte dodávanou baterii podle pokynů na obrázku na levé straně (viz obr. 2).

[3] Funkce tlačítek a indikace displeje

1. Funkce tlačítek



Stiskněte



Stiskněte a držte

- (1) Tlačítko ZERO/ABS: Stisknutím vynulujete displej. Stisknutím a podržením přepínání mezi ABS a INC měřením.

- (2) Tlačítko HOLD: Podrží hodnotu na displeji.

2. Indikátory displeje

INC: Příruškový režim pro porovnávací měření.

B: Baterie je slabá. Ihned vyměňte baterii.

H: Hodnota na displeji bude podřízena. Zrušení provedete stiskem tlačítka HOLD.

E-oS: Došlo k chybě v důsledku elektrického rušení nebo překročení rychlosti. Nastavte počátek dle postupu v "[4] Nastavení vztazného bodu".

[4] Nastavení vztazného bodu

DŮLEŽITÉ

- Před měřením zkontrolujte počátek (vztazný bod), podle níže uvedených kroků.

- Odstraňte prach/olej z měřicích ploch před nastavení počátku.

1. Nastavte počátek dle postupu níže.

(Příklad využívá modelu 25-50 mm)

- A: Po výměně baterie postupujte podle obrázku na levé straně. Po výměně baterie se zobrazí hodnota počátku, 0,000, a na LCD displeji bliká "P".
- B: Chcete-li obnovit počátek, postupujte podle obrázku B na levé straně.
- (1) Vložte etalon a použijte jmenovitou měřicí sílu otočením zařízení měřicí sily.
- (2) Stiskněte tlačítko ORIGIN (není vyžadováno v případě postupu A).
- (3) Pokud je zobrazeno 25.000 a "P" bliká, znova stiskněte tlačítko ORIGIN. Zobrazená hodnota se nezmění, zatímco bliká "P".
- (4) "P" zmizí, což indikuje, že počátek byl nastaven. Hodnota počátku se liší v závislosti na měřicím rozsahu, jak je uvedeno v tabulce C.

POZOR

- Pokud během měření stisknete omylem tlačítko ORIGIN, stiskněte tlačítko ZERO/ABS pro obnovení předchozího stavu. Pokud není možné předchozí stav obnovit, spusťte postup nastavení počátku od začátku.

2. Nastavení počátku pomocí jiného referenčního etanolu než standardně dodávaného

- (1) Zobrazení referenční hodnoty se nastavuje pomocí bubínku. Stiskněte tlačítko HOLD k držení zobrazené hodnoty.
- (2) Stiskněte tlačítko ORIGIN. "P" bude blikat na LCD.
- (3) Vložte etalon, atd., do mikrometru.
- (4) Stiskněte tlačítko ORIGIN. "P" zmizí, což indikuje, že počátek byl nastaven.

POZOR

- Chcete-li obnovit tovární nastavení hodnoty vztážného bodu, znova vložte baterii a postupujte dle postupu A.

[5] Specifikace

1. Specifikace pro každou sérii (viz. obrázek na levé straně)

*1: Chyba přístroje je stanovena při 20 °C a nezahrnuje chybu kvantování.

Hodnota je zaokrouhlena nahoru. L je maximální délka měření. (mm/inch).

*2: Minimální průměr otvoru, ve kterém může být vložen pevný doteček, se liší pro model v sérii 395.

(BMB1-MJ: Φ 2 mm, BMB2-MJ: Φ 3,6 mm, BMB3-MJ: Φ 4,8 mm, BMB4-MJ: Φ 8,2 mm)

2. Společné specifikace

Rozlišení	: 0,001 mm
Kvantizační chyba	: výpočet ±1
Displej	: LCD (6 číslic a znaménko minus)
Napájení	: (SR44 obj. č. 938882) 1 kus
Životnost baterie	: 1,2 roku
Teplo	: 5 °C až 40 °C (provoz), -10 °C až 60 °C (skladování)
Standardní příslušenství	: Klíč (obj. č. 301336), Etalon (pro měřicí rozsah 25 mm/1" nebo více)

Úroveň ochrany IP (další informace viz IEC60529.)

- Ochrana proti prachu (stupeň 6): Ochrana zařízení proti vnikání prachu.
- Ochrana proti ostríkající vodě (stupeň 5): Ochrana zařízení proti ostríkající vodě ze všech směrů.

[6] Funkce výstup (pouze pro model s vnějším výstupem)

1. Propojovací kabel (zvl. příslušenství): Obj. č. 05CZA662 (1 m), obj. č. 05CZA663 (2 m)

DŮLEŽITÉ

Pro instalaci propojovacího kabelu použijte následující postup (viz. obr. 6). Při utahování nebo povolování šroubů vždy používejte šroubovák velikosti 0 (obj. č. 05CZA619) dodávaný spolu s propojovacím kabelem (zvl. příslušenství) a šrouby utahujte momentem přibližně 5~8 N•cm.

- (1) Povoďte upevňovací šrouby (M1,7×0,35×2,5 /obj. č. 09GAA376) pomocí křížového šroubováku dodávaného spolu s propojovacím kabelem.
- (2) Demontujte kryt.
- (3) Zkontrolujte, zda jsou konektor a těsnění (obj. č. 09GAA374) nainstalovány správně.
- (4) Připojte propojovací kabel.
- (5) Přitlačte konec propojovacího kabelu prstem tak, aby nebyly žádné mezery mezi propojovacím kabelem a hlavním tělem mikrometru, utáhněte upevňovací šrouby propojovacího kabelu, abyste kabel upevnili.
- (6) Neodstraňujte těsnění.

2. Formát dat

3. Časování

*1: DATAsw je na nízké úrovni, když je tlačítko DATA drženo zmáčknuto.

*2: Časový interval T5 mezi stlačením tlačítka DATA na LOW (na nízkou úroveň) a příjemem REQ (žádostí) závisí na výkonu datového procesoru, který je připojen.

Mitutoyo Corporation

Kawasaki, Japan

<http://www.mitutoyo.co.jp>