

MetLogix



Video software k měření

Návod k obsluze

Charakteristika M3 Video měřicího softwaru

- **Multi-Touch-Software:**

Kromě obvyklého ovládání za pomoci myši umožňuje software také intuitivní transfokaci (zvětšování) a přesouvání, jakož i živý obraz tak rovněž zobrazování dílů (součástí).

- **Progresivní video nástroje ke snímání:**

K dispozici jsou různé nástroje ke snímání pro jednoduché pořízení měřených bodů. Pomocí snímacího nástroje „Eye Measure™“ jsou spolehlivě pořízeny (zachyceny) přechody hran. Video nástroj přitom sleduje prstem označenou hranu. Funkce „Measure Logic™“ automaticky rozpozná nejlépe vhodný geometrický prvek a označí ho. Nástroj „Vtouch Werkzeug™“ je prvním průmyslově používaným nástrojem, který pořizuje měřicí body (kóty) bezprostředně po kliknutí na jakoukoliv pozici hrany.

- **Jednoduché konstruování ze zobrazení dílu (součástky):**

Konstrukce jako jsou tangenty, vzdálenosti, rozteče, atd. jednoduše pořídíte kliknutím na grafické vyobrazení změřených prvků, dílů, částí a pomocí geniální funkce ikon a piktogramů gest (ukazatelů).

- **Stanovení rozměrů (okótování):**

Okótování se provádí se zvolenými koeficienty jednoduše kliknutím na příslušný prvek (díl, součástku) v grafickém zobrazení.

- **ISO-odchyly:**

Kompletní ISO-odchyly všech prvků pomocí „funkce automatického normování“ resp. možností přímého zápisu do příslušného listu prvku.

- **Detailní grafické zobrazení prvků (dílů):**

Detailní zobrazení rozmístění měřených bodů a jednoduchá možnost ke změně metody výpočtu. Jednoduché přepínání mezi skutečnou (naměřenou) hodnotou, požadovanou hodnotou a odchyly.

- **Široké možnosti kalibrační funkce:**

Obsahuje všechny standardní metody ke korekci měřicího stolu, jako je lineární vyrovnání, korekce po úsecích a korekce úhlů, kromě toho může být provedena také kompenzace „Matrix“. Ze strany zpracování obrazu jsou podporovány korekce velikosti bodů na obrazovce (pixely), vyrovnání kamery a kompenzace „Matrix“ živého obrazu.

- **Průmyslově odzkoušený operační systém:**

Software běží pod operačním systémem Windows 7 32bitové a 64bitové verzi. Není problém s užitím vhodné tiskárny či programů k vyhodnocování dat!

Vítejte!

Děkujeme, že jste se rozhodli pro „M3 Video Software“. Na dalších stránkách je uveden návod k obsluze a vysvětlení konceptu měření a snímání.

Tento návod:

- slouží jako učební osnova k porozumění softwaru M3.
- poskytuje krátký přehled k hledání nápovědy o určité proceduře v rámci jednotlivých témat.
- je prezentován v logické „studijní“ posloupnosti.

Oblasti/témata

Kapitola 1: Úvod do uživatelské pracovní plochy	7
Lišta s nástroji (funkcemi) softwaru M3	8
Menu softwaru M3	9
Příkazová a ovládací tlačítka	10-16
Kapitola 2: Měření/sestrojení prvků (dílů)	17
Měření kruhu	18
Opakovat měření	18
Nezbytné měřicí body pro jednotlivé prvky (díly)	19
Konstrukce přímky (roviny)	19
Podporované konstrukce	20
Kapitola 3: Video snímací nástroje	21
Aktivní zaměřovací kříž	22
Nástroj „Vtouch“	22
Nástroj „Measure Logic“	23
Nástroj „Eye Measure“	23
Funkce automatického záznamu měřeného bodu	24
Nastavení hustoty měřených bodů (počet bodů v měřicím okně)	24
Efektivní využití video nástrojů	25-33
Kapitola 4: Seznam prvků (dílů) a jejich zobrazení	34
Výběr prvku	34
Smazání prvku	35
Detailní zobrazení prvku	35
Zobrazení prvku zvětšit a posunout (přesunout)	36
Připojit k prvku rozměry (kótování) a popisek	36
Připojit výsledky měření	37
Menu s ukazateli	38
Kapitola 5: Vyrovnání dílu a nastavení systému souřadnic	39
Úprava základní (vztažné) roviny	40
Vyrovnání dílu / vyrovnávací přímka	40
Nastavení referenčního (nulového) bodu	40
Otočení souřadnicového systému	41

Vyrovnaní posunu	41	
Správa souřadnicových systémů	42	
Automatické ukládání	42-43	
Kapitola 6: Odchylky		44
Přípustné odchylky X / Y	45	
Automatické zaokrouhlování	46	
Toleranční hodnoty ze seznamu	46	
Podporované typy přípustných odchylek pro příslušný prvek	47	
Symbole odchylek / tlačítka a ikony	48	
Kapitola 7: Tisk sestav dat		49
Výběr formuláře	50	
Editace polí	50	
Zobrazit/skrýt naměřené hodnoty	50	
Tisk formuláře	51	
Úprava formuláře	51	
Nastavení tisku	52	
Kapitola 8: Export dat		53
Příklad exportu dat	53	
Nastavení exportu dat	54	
Kapitola 9: Program součástí		55
Zpracování programu	57	
Editace programu	57	
Připojení dílčích kroků programu	58	
Opakování dílčích kroků programu	58	
Smazání programových kroků	59	
Provést program od zvoleného kroku	60	
Připojení uživatelské poznámky	60	

Lišta s funkcemi (nástroji) softwaru M3



Popis jednotlivých symbolů uvedených na liště zleva doprava:

- **Preferenční menu:**
Přístup ke konfigurovaným preferenčním prvkům jako např. přepínání mezi desetinnými stupni, a zobrazením stupňů, minut, sekund, nebo palců (inch), mm, atd. Obsah této plochy s tlačítky je definován v menu Nastavení.
- **Menu pro zoom:** přístup k funkcím jako např. „Live-Video“ nebo zobrazení dílů, v závislosti na tom, jaké zobrazení se nachází v hlavním okně.
- **Menu pro vzorky:** výběr módu pro nasnímání měřeného prvku.
- **Menu pro nastavení osvětlení:** přístup k funkcím nastavení intenzity osvětlení.
- **Stanovení rozměrů (okótování):** funkce okótování prvků, buď dílu v živém snímaném obraze, nebo v grafickém zobrazení dílu.
- **Změna:** slouží ke změně způsobu prováděných výpočtů u zvoleného prvku, např. u změny výpočtu kruhu podle Gausse na obalovou křivku kruhu. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že lze výpočet u příslušného prvku měnit.
- **Měření bodů:** měření resp. definování bodů
- **Měření přímek:** měření resp. definování přímek
- **Měření kružnice:** měření resp. definování kružnice.
- **Měření drážek :** měření drážek nebo obdélníků
- **Měření vzdálenosti:** měření resp. definování vzdáleností, rozestupů, roztečí
- **Měření úhlu:** měření resp. definování úhlů
- **Systém souřadnic:** nastavení souřadnicového systému, obsahuje nulování a vyrovnání dílu

Uživatelská pracovní plocha softwaru M3 a popis tlačítek:

Menu softwaru M3:



Tisk: vytiskne aktuální zobrazovaný pohled/náhled

Nastavení: přístup do systémových nastavení

Spuštění programu: spustí provedení programu aktuálního nebo navoleného dílu

Otevřít díl: dovolí vybrat již dříve uložený díl

Nový díl: smaže všechny souřadnicové systémy a prvky

Uložit díl: uloží aktuální díl

Log Out: odhlášení uživatele

Ukončit: ukončí software, dle základního nastavení bude vypnuta jen sama aplikace, nebo dojde k vypnutí celého počítače.

Jednotlivá menu lišty s funkcemi:



Nastavení osvětlení

Kvadranty: zobrazuje ovládací prvky na obrazovce pro kvadrant světelných zařízení.

Přední osvětlení : zobrazuje ovládací prvky na obrazovce pro episkopický světelný kanál.

Průchozí světlo: zobrazuje ovládací prvky na obrazovce pro diaskopický světelný kanál.



Video měřicí nástroje

Jednoduchý nitkový kříž: na měřicí body se musí najet ručně a potvrdit.

Aktivní nitkový kříž: zaznamená automaticky ten bod hrany, na který kliknete ukazatelem myši nebo prstem. Měřicí stůl nemusí jet do žádné cílové oblasti.

Automatická měřicí utilita : prvky jsou změřeny automaticky jedním kliknutím na jejich hranu . Měřený prvek se rozpozná automaticky.



Menu zvětšování

Zoom pixel po pixelu: nastaví aktuální stupeň zvětšení na 1, obrazový prvek (pixel) na kameře odpovídá pixelu na obrazovce.


Oblast zvětšení: zvětšuje označenou oblast živého obrazu do celého okna.

Zmenšování (-): zmenšuje obsah živého obrazu resp. grafického zobrazení dílu.

Zvětšování (+): zvětšuje obsah živého obrazu resp. grafického zobrazení dílu.

Zoom vše: Upraví čip kamery na živé okno.

Zoom celé okno: Upraví čip kamery vodorovně k zobrazení v okně.

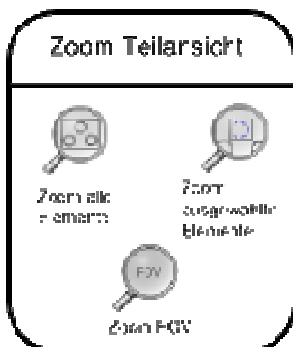

Zoom grafického zobrazení dílu

Zoom všech prvků : zobrazí se všechny prvky (díly).

Zoom vybraných prvků : zobrazí se vybrané prvky.

Zoom FOV: zobrazí se prvky, které se nacházejí v pohledovém poli kamery.



Označení/okótování


Zobrazit rámeček: umožní vložit rámeček s poznámkou ke grafickému zobrazení dílu a ve videookně

Připojit text: umožní připojit text ke grafickému zobrazení dílu a do videookna

Označení/okótování: aktivace/deaktivace této funkce kotování rozměrů

Výběr koeficientů: otevře seznam možných koeficientů k okótování

Name : zobrazení názvu prvku

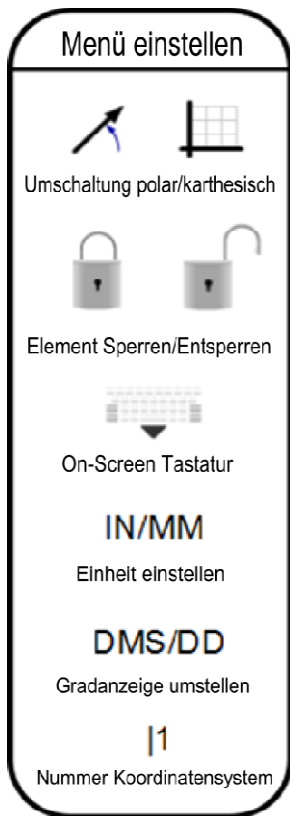

Nastavení menu

polární / kartézský: přepíná mezi polárním a kartézským souřadnicovým systémem


zamknout / odemknout: zamyká nebo odemyká prvky ve vztahu k příslušnému souřadnicovému systému

klávesnice na obrazovce: aktivuje / deaktivuje klávesnici na obrazovce

IN / MM: přepínání mezi jednotkami (palce / mm)

DMS / DD: stanovuje zobrazované úhlové jednotky – stupně / minuty / sekundy nebo desetinné stupně

souřadnicový systém: výběr aktuálního platného souřadnicového systému

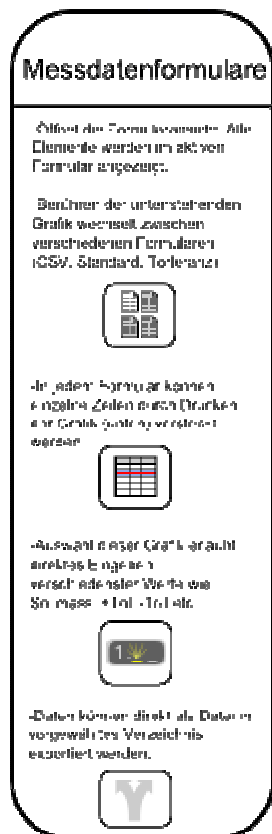

Formuláře s naměřenými údaji


Přepínání mezi možnými formuláři: zobrazuje datové reporty k výběru, k dispozici jsou: standardní formulář, odchylky, CSV a evropský formulář.

Skrýt řádek: skryje aktuálně zvolené datové řádky, takto skryté řádky nejsou v tiskovém výstupu, resp. nejsou vyexportovány

Editovat řádek: umožní editovat datový řádek, např. k zadání požadované cílové hodnoty

Export dat: přístup k funkcím pro export dat

Filtr: zobrazí jen vybrané naměřené hodnoty

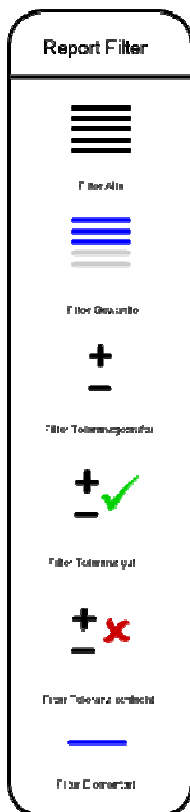

Filtr pro reporty

Filtr „vše“: zvolí všechny prvky v seznamu


Filtr „vybrané“: zvolí všechny označené prvky v seznamu

Filtr „nastavené tolerance“: zvolí všechny prvky u kterých je nastavena tolerance

Filtr „O.K.“: vybere jen ty prvky, splňující přípustnou odchylku

Filtr „Selhalo“: vybere jen ty prvky s překročenou přípustnou odchylkou

Filtr „typ prvku“: vybere všechny stejné typy prvků, které jsou v seznamu označeny, pokud je v seznamu prvků označen např. kruh nebo přímka, kliknutím na tento symbol jsou zobrazeny všechny kruhy a přímky dílu v seznamu.

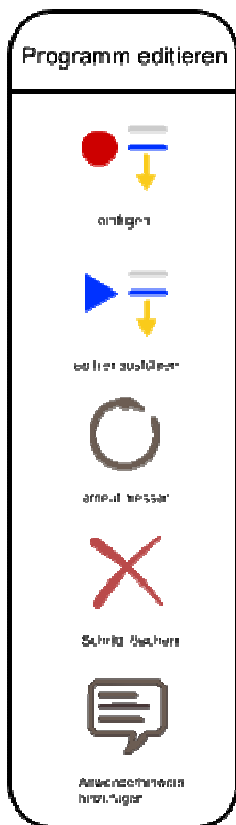

Editovat program

Vložit: umožní vložit programové řádky, ty jsou vloženy pod aktuální označený řádek

Provést odtud: spustí "Program Playback" od aktuálně zvoleného programového kroku

Přeměř : provede opakované měření již změřeného prvku z editačního režimu

Smazat krok: smaže aktuálně vybraný programový krok

Přidat popis: otevře dialogové textové okno a umožní zadání poznámek k programu

Funkční tlačítka „měřit“/„sestrojit“



Měření bodu

Měření bodu opakovat: funkce měření bodu zůstane až do okamžiku stisknutí tlačítka ZPĚT aktivní

Definovat bod: umožní definování teoretických bodů



Měření přímky

Měření přímky opakovat: funkce měření přímky zůstane až do okamžiku stisknutí tlačítka ZPĚT aktivní

Definovat přímku: umožní definování teoretických přímek



Měření kruhu

Měření kruhu opakovat: funkce měření kruhu zůstane až do okamžiku stisknutí tlačítka ZPĚT aktivní

Měřit rádius: místo kruhu se změří rádius s počátečním a konečným úhlem

Definovat kruh: umožní definování teoretických kruhů



Měření drážky, obdélníku

Měření obdélníku: umožní měření obdélníku s minimálně 5 měřenými body, první dva body musejí být zaznamenány na přímce

Měření drážky opakovat: funkce měření rýhy zůstane až do okamžiku stisknutí tlačítka ZPĚT aktivní

Definovat drážku, obdélník: umožní definování teoretické drážky, obdélníku



Měření vzdáleností

Měření vzdálenosti opakovat: funkce měření vzdálenosti zůstane až do okamžiku stisknutí tlačítka ZPĚT aktivní

Definovat vzdálenost: umožní definování teoretických vzdáleností



Měření úhlu

Měření úhlu opakovat: funkce měření úhlu zůstane až do okamžiku stisknutí tlačítka ZPĚT aktivní

Definovat úhel: umožní definování teoretických úhlů

Koordinatensys- turm Nullen



 
Ausrichtung
messen



Ausrichtung drehen



Offset Ausrichtung



Bezugsebene messen

Souřadnicové systémy a nulování

Měření vyrovnání: umožní vyrovnání dílu podél osy X nebo Y

Otáčení vyrovnání: umožní otočit vyrovnávací osu o příslušný zadaný úhel

Offset vyrovnání: umožní vyrovnání pomocí dříve změřených dílů s příslušnou hodnotou posunu v ose X nebo Y pro každý z obou elementů

Měření základní roviny: umožní kalibraci, pokud existuje osa Z

Kapitola 2: Měření a konstrukce prvků (dílů)



 
- Prvky se měří prostřednictvím předvolby a snímáním měřených bodů přes nitkový kříž nebo pomocí funkce Measure Logic™ resp. nástroje pro měření hran.
- Explicitní měření dílů probíhá principiálně prostřednictvím předvolby měření, snímáním měřených bodů s minimálním nutným počtem bodů příslušného měřeného dílu. Použitím funkce Measure Logic™ umožňuje tento nástroj spočítat jednotlivé elementy automaticky na základě rozmístění měřených bodů.
- Konstrukce prvků se tvoří výběrem požadovaného typu součástky spolu s označením k tomu nutných původních prvků. Výsledek se zobrazí jako nový prvek.
- Software M3 podporuje následující geometrii: přímky, kruhy, body, rýhy, žlábků, roviny a vzdálenosti, rozteče, rozestupy. Po spočítání příslušného prvku se tento následně objeví v seznamu prvků, v zobrazení dílů a v datových formulářích.
- Všechny díly mohou být zobrazeny v detailním náhledu s grafickým zobrazením měřených bodů a spočítanou geometrií. Zde může být také změněna metody výpočtu příslušného prvku.
- Všechny výše uvedené prvky mohou podrobeny ověření ISO odchylky.

Příklad měření kružnice:

- zvolte na liště s funkcemi „měření kružnice“



- Použijte ke snímání bodů (jeden ze zaměřovacích křížů. U jednoduchého zaměřovacího kříže se přesně najede na měřené body a hodnota se převezme stisknutím klávesy enter. U plovoucího zaměřovacího kříže se hodnoty převezmou kliknutím myši resp. stisknutím prstem.



- Stiskněte tlačítko „hotovo“ k provedení výpočtu kruhu, změřený kruh se zobrazí v seznamu prvků a zobrazení dílů.

Všechny ostatní geometrické prvky se měří analogicky pomocí stejné procedury.

Příklad opakování měření:

- pokud je třeba provést měření řady stejných prvků, může být použita funkce opakování měření
- stiskněte na liště s funkcemi tlačítko prvku určeného k měření s následným režimem opakování



 
- k měření mohou být použity všechny měřicí nástroje, které jsou k dispozici
- Budete vyzváni, že je systém připraven pro další měření přímek, tato funkce bude pokračovat, dokud nebude „režim opakování“ ukončen. Stiskněte tlačítko „hotovo“ k ukončení opakovací funkce.

Počet měřených bodů pro změřené a sestrojované prvky

- Měření bodů s minimálně jedním měřeným bodem. Pokud bude snímáno více bodů, spočítá se průměr.
- Přímký potřebují minimálně 2 měřené body. Pokud bude snímáno více bodů, bude jako standard počítáno podle Gaussovy křivky. Typ výpočtu může být změněn na „nejlepší tvar“ resp. na „max. podmínka materiálu“.
- Kruh a rádius vyžaduje min. 3 měřené body. Pokud je snímáno více bodů, pak i zde proběhne standardní přepočítání podle Gaussovy křivky. Výpočet výsledku může být změněn na metody výpočtu „nejlepší tvar“, obalový kruh, ohradový kruh, max. podmínka materiálu.
- Drážky a obdélníky vyžadují min. 5 měřených bodů. První dva body se musejí nacházet na jedné z přímek. Výpočet výsledku je podle Gaussovy křivky, je uplatňováno na délku, šířku a těžiště.
- Úhel vyžaduje min. 4 měřené body. Z toho minimálně 2 body na každém rameni. Pokud je použito k měření více bodů, musí proběhnout měření nejdříve všech bodů na jednom rameni a poté všech bodů na druhém rameni.
- Roviny vyžadují min. 3 měřené body. Pokud je snímáno více bodů, může být změněna metoda výpočtu výsledku pomocí Gaussovy křivky a „nejlepším tvarem“. Roviny mohou být měřeny až do max. úhlu 15°.

Příklad konstrukce přímky:

- zvolte na liště s funkcemi „přímku“



- vyberte dva kruhy ze seznamu prvků nebo ze zobrazení dílu
- stiskněte tlačítko „hotovo“, prvek se zobrazí v seznamu prvků a náhledu dílu

Ke změně výpočtu klikněte na níže uvedený symbol na liště s funkcemi. Přímka se změní s každým kliknutím, např. z tangenty 1 na tangentu 2 atd.



Všechny ostatní konstrukce se provádějí analogicky pomocí stejné procedury jako výše popsaná přímka.

- Co má být zkonstruováno?
- S jakými prvky?
- Je vytvořený výsledek tím požadovaným?

Podporované konstrukce:

Uvedený seznam obsahuje všechny možné konstrukce prvků.

<u>Typ prvku</u>	<u>Konstrukce</u>	<u>Typ prvku</u>	<u>Konstrukce</u>
Bod	Průsečík	Přímka	Úhlová půlicí přímka
	Bod duplikovat		Přímku duplikovat
	Bod středu		Kolmice (svislice)
	Koncový bod		Střední přímka
	Střední bod		Přímka těžiště
	Řezný bod		Tangenta
	Bod dotyku (stýčný bod)		Rovnoběžka
	Vertikální (kolmý) bod		

<u>Typ prvku</u>	<u>Konstrukce</u>	<u>Typ prvku</u>	<u>Konstrukce</u>
Vzdálenost (rozteč)	Vzdálenost duplikovat	Kruh nebo rádius	Kruh / rádius
	Prostřední vzdálenost		Střední (průměrný) kruh
	Nejmenší vzdálenost		Roztečná kružnice
	Největší vzdálenost		
	Délka rozteče		

<u>Typ prvku</u>	<u>Konstrukce</u>
Úhel	Úhel duplikovat
	Úhel přímek
	Vnitřní úhel
	180° <i>minus</i> vnitřní úhel
	180° <i>plus</i> vnitřní úhel
	360° minus vnitřní úhel

Kapitola 3: Snímání bodů a video snímací nástroje




- V softwaru M3 se snímají měřené body prostřednictvím kamerou zobrazeného okraje/hrany prvku. Měřené body jsou snímány buď na základě předchozího určení prvku, který se má změřit, nebo pomocí automatického rozpoznání příslušného prvku. K dispozici jsou tři různé nástroje.
- Existují přitom dvě hlavní kategorie: nástroje zaměřovacího kříže nebo vícebodový nástroj.
- Zaměřovací kříž se používá ke změření jednoho bodu v určitém konkrétním čase. U jednoduchého zaměřovacího kříže musí uživatel na okraj/hranu prvku najet přesně. Aktivní (plovoucí) zaměřovací kříž najde bod na okraji/hraně prvku automaticky, kde se rychlost měření výrazně zvýší a přesnost opakování/měření výrazně zlepší.
- Vícebodové nástroje zaznamenají/změří všechny měřené body příslušného prvku/dílu určeného ke změření najednou (pokud se všechny měřené body nacházejí v okně kamery), resp. zaznamenají se měřené body v rámci/v rozsahu přednastavených hranic měřícího nástroje.
- Vícebodové nástroje zaznamenají všechny prvky jedním kliknutím myši, příp. kliknutím prstu. Nástroj směřuje přímo k okraji/hraně prvku. Pokud se všechny body nevejdou do okna kamery, jsou další body (po pojezdu/posuvu stolu) prvku přiřazeny automaticky. Prvek se znovu spočítá.

Příklad aktivního zaměřovacího kříže:

- zvolte na liště s funkcemi „aktivní zaměřovací kříž“ s následnou měřicí funkcí




- umístěte aktivní zaměřovací kříž na okraj/hranu v okně se živým obrazem

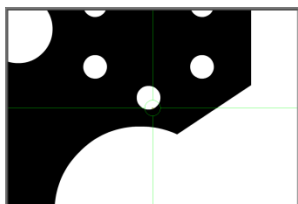


- stiskněte "VLOŽIT" k provedení záznamu měřeného bodu, zaznamenejte dostatečné množství měřených bodů u zvoleného prvku/dílu, a měření následně ukončete pomocí tlačítka HOTOVO.

Funkce „Vtouch“ s aktivním zaměřovacím křížem:

 Zvolte na liště s funkcemi „automaticky detekovat bod“ s následnou měřicí funkcí.




- Stiskněte nebo klikněte na jeden z bodů určených ke změření. Zaměřovací kříž skočí na příslušnou pozici a měřený bod zaznamená. Nemusíte pojíždět ani stolem ani nástrojem.

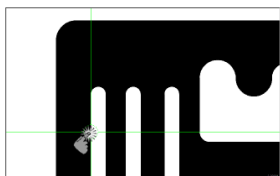


- K ukončení měření stiskněte tlačítko HOTOVO.

Nástroj Measure Logic™:

 - zvolte v menu nástroj „Measure Logic“ (Automatické načtení)




- stiskněte, resp. klikněte myší na příslušný okraj/hranu, která se má změřit,
- a změření prvku se provede. Není třeba ani vybírat prvek ani stisknout klávesu HOTOVO.
- pokud si přejete, můžete si prvek/díl, který má být změřen, také předem navolit.

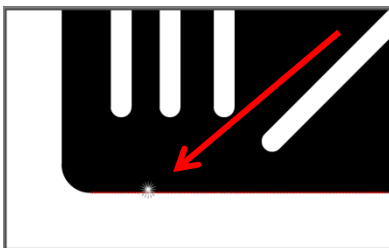

Nástroj Eye Measure

Nástroj Eye Measure je možné konfigurovat, a slouží k měření složitých a obtížných okrajů/hran, resp. specifických oblastí příslušných prvků, které se mají změřit.

- Vyhledejte si požadovaný okraj/hranu v okně se živým obrazem. Klikněte resp. ťukněte na požadovaný okraj/hranu, a potáhněte nástroj přes oblast určenou k měření. Podél takto zvoleného okraje se zobrazí pruh.
- Následně prst zdvihněte, resp. uvolněte kliknutí myši. Klikněte na zachycení měřených bodů. Příslušný prvek/díl bude automaticky změřen .
- Alternativním postupem je pak měření, kdy je možné změřit a spočítat specificky požadovaný element/prvek tím, že se vybere prvek měření z funkční lišty, a měřené body se zaznamenají pomocí stisknutí klávesy VLOŽIT. K ukončení měření resp. k provedení výpočtů stiskněte tlačítko HOTOVO.

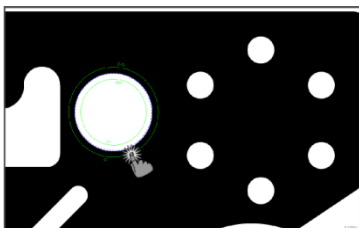


Funkce automatického zadání měřeného bodu

Software M3 podporuje také „automatické zadání měřeného bodu“ při použití zaměřovacího kříže.

- zvolte si nástroj zaměřovacího kříže a druh měřeného prvku
- ke spuštění funkce musíte kliknout na malý červený bod mezi okny XYZ a zobrazením dílu
- v okamžiku pojezdu měřicího stolu se barva bodu změní na zelenou. Spustí se časovač.
- jakmile byl zaměřovací kříž umístěn k příslušné hraně/okraji, určenému ke změření (klidový stav stolu), spustí se funkce „count down“ (zpětné odpočítávání) k zahájení snímání měřených bodů
- posuňte stůl k dalšímu okraji dílu, k provedení snímání/záznamu dalších měřených bodů

Pokud byl omylem zaznamenán/změřen špatný bod, může být jednoduše smazán kliknutím na „UNDO“. Odpočítávání „count down“ může být změněno v Nastavení.

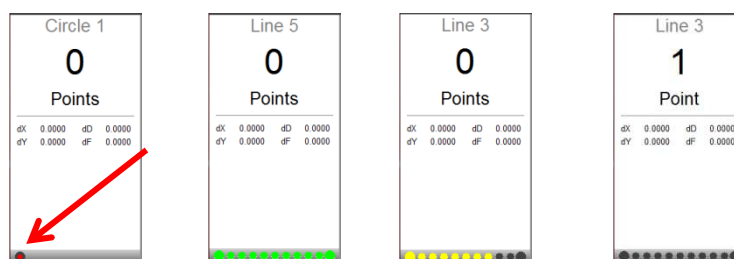

Nastavení hustoty měřených bodů (počet měřených bodů v měřicím okně)

- Ve standardní nastavení je záznam měřeného bodu každých 10 pixelů, v menu „Nastavení – Video – Počet pixelů za každý měřený bod“ lze tuto hodnotu změnit max. na 1 měřený bod na každý pixel.

Efektivní využití video nástrojů

Kapitola I.

„Measure Logic“


Tento nástroj je vhodný jak pro slabé tak také pro silné okraje/hrany s dobrým tvarem.

- používá se pro každý prvek znovu.
- provádí statistickou analýzu okraje/hrany k pozici kurzoru/ukazatele, a charakterizuje ji
- podle statistického vyhodnocení jsou zaznamenány měřené body

Poznámka: V případě, že měřicí nástroj příslušnou hranu určenou ke snímání (měření) nenajde, pak může být mezní hodnota okraje/hrany upravena manuálně.

Načíst mezní hodnotu okraje manuálně

- "Manuální načtení " provede důkladnou analýzu příslušné hrany/okraje a vypočítá různé parametry.
- Tyto parametry jsou pak použity pro následná měření.
- Všechny takto s pomocí parametrů nalezené body budou zobrazeny fialově.
- k návratu do automatického režimu stačí jednoduše kliknout na „Auto Teach“ umístěného v menu „Video nástroje“.

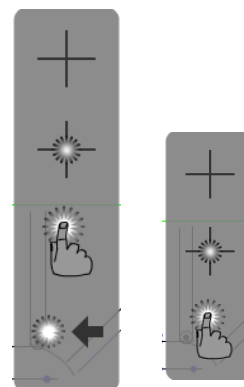

„Measure Eye“

Tento nástroj se používá, pokud má být přesně změřena délka hrany, resp. pokud příslušná hrana určená ke změření vykazuje špatnou podobu (tvar, formu).

- Měření může být provedeno jak v režimu „Auto teach“ nebo také v režimu manuálním.
- Měření může být vedeno přesně podél hrany určené ke změření.
- Může být změněno ve tvaru a šířce.
- Spočítá geometrické prvky automaticky, není nutná žádná předvolba.


Aktivní zaměřovací kříž "VTouch"

- Může být použit jak v režimu „Auto teach“ nebo také v režimu manuálním.
- Nabízí možnost zvolit nejlepší možný měřený bod na příslušné hraně/okraji, a vylepšit přesnost a reprodukovatelnost;
- Vyžaduje explicitní výběr příslušného prováděného měření, s výjimkou měření bodu.

Kapitola II.



Následující obrázky (6) zobrazují velké množství podob hran, které se mohou vyskytnout při běžných úkolech měření či kontrolních měřících úlohách. Obrázky ozřejmí správný výběr odpovídajícího měřícího nástroje.

Hrana s vysokým kontrastem / pravidelný tvar

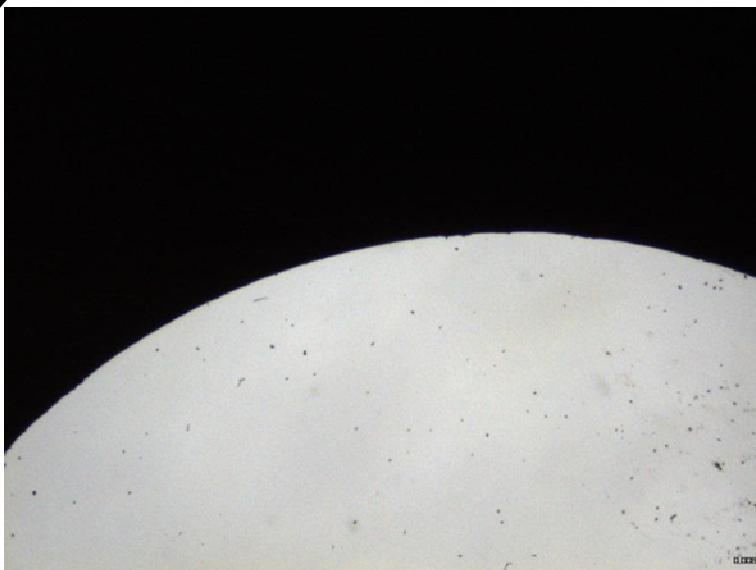


- Ideálním nástrojem pro tyto hrany je „Measure Logic“. Jednoduše zvolte měřící nástroj a prstem resp. kliknutím myši ťukněte na hranu.

Hrana (obrys) s malým kontrastem / pravidelný tvar

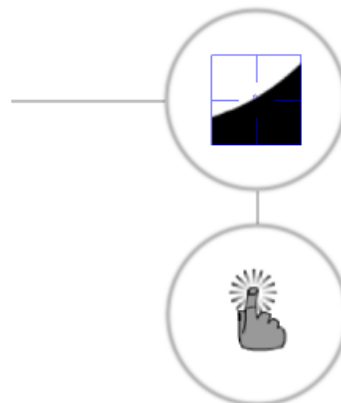
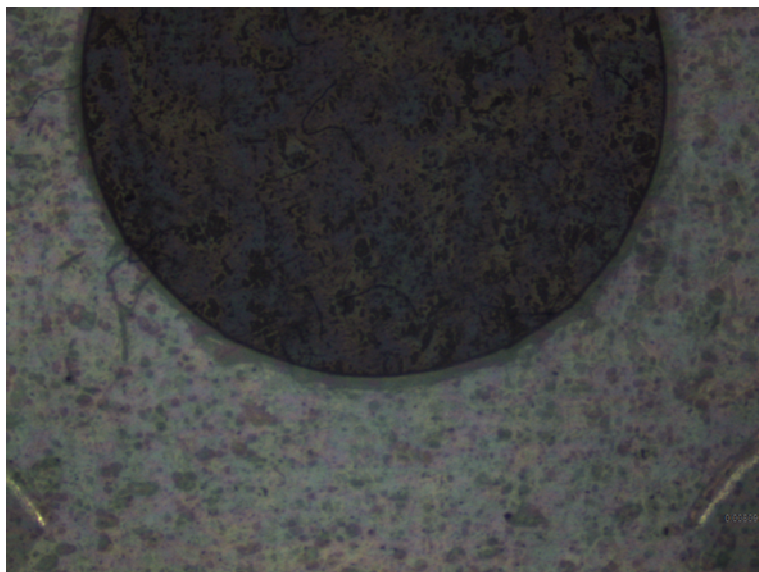


- funkce „Measure Logic“ s předcházejícím zjištěním mezní (prahové) hodnoty

Klikněte a podržte prst resp. tlačítko myši na příslušné hraně do okamžiku, než se otevře zjišťovací okno. Uvolněte prst a Źukněte na hranu k provedení snímání bodu.

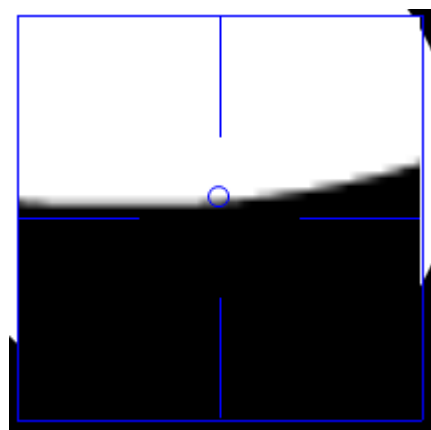



Hrana s vysokým kontrastem / úzká hrana:

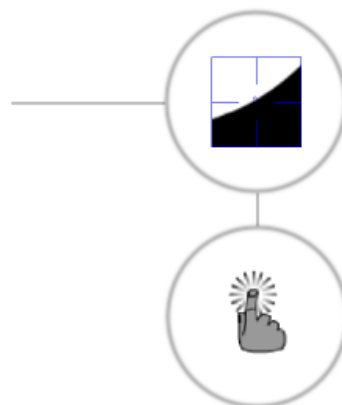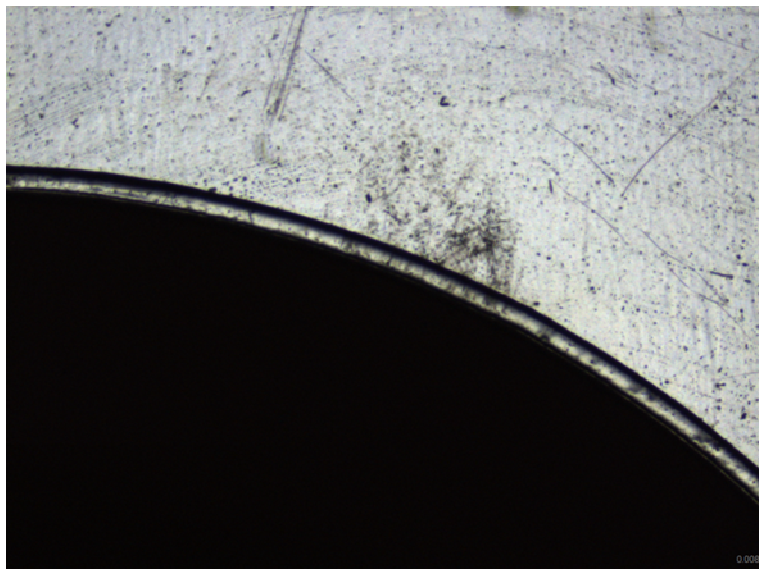

- funkce „Measure Logic“ s předcházejícím zjištěním mezní (prahové) hodnoty

Klikněte a podržte prst resp. tlačítko myši na příslušné hraně do okamžiku, než se otevře zjišťovací okno. Uvolněte prst a ťukněte na hranu k provedení snímání bodu.

Hrana s vysokým kontrastem / nepravidelný tvar

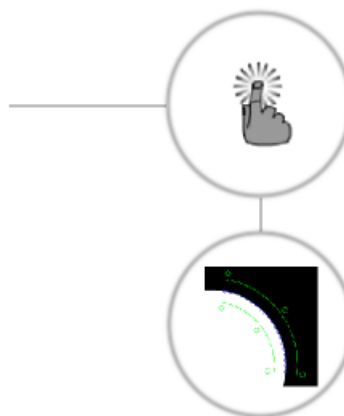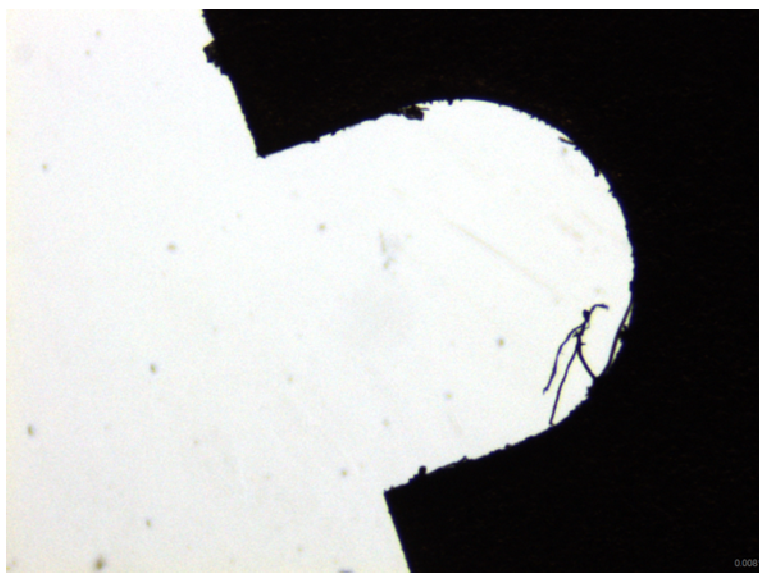



- funkce „Eye Measure“ s předcházejícím zjištěním mezní (prahové) hodnoty

Klikněte a podržte prst resp. tlačítko myši na příslušné hraně do okamžiku, než se otevře zjišťovací okno.


Ťukněte a táhněte prstem resp. myší po příslušné hraně, dokud se nevytvoří požadované okno měření. Ťukněte

Ťukněte uvnitř hranic nástroje k provedení snímání bodu.

Příslušný prvek určený ke změření lze vybrat resp. může být zjištěn automaticky.

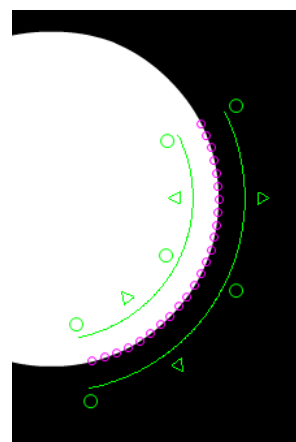
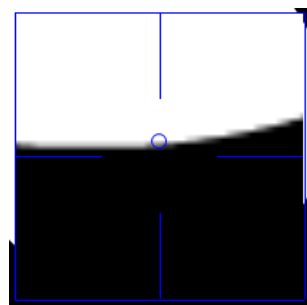


Slabý kontrast / nepravidelný tvar

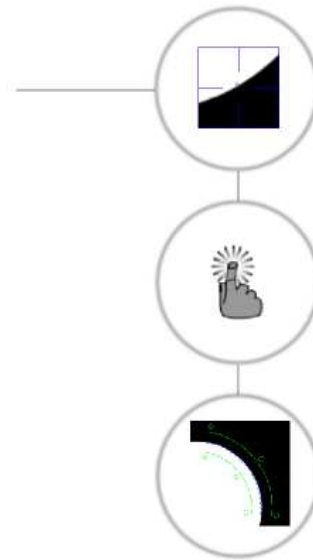


- způsob postupu stejný jako v případě „hrany s vysokým kontrastem / nepravidelným tvarem“.

Nepravidelné hrany

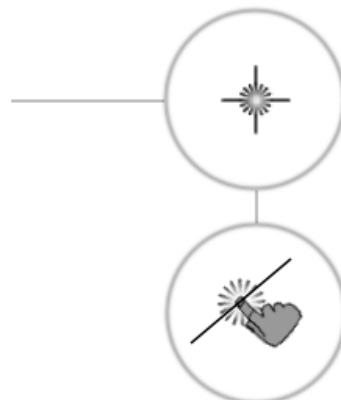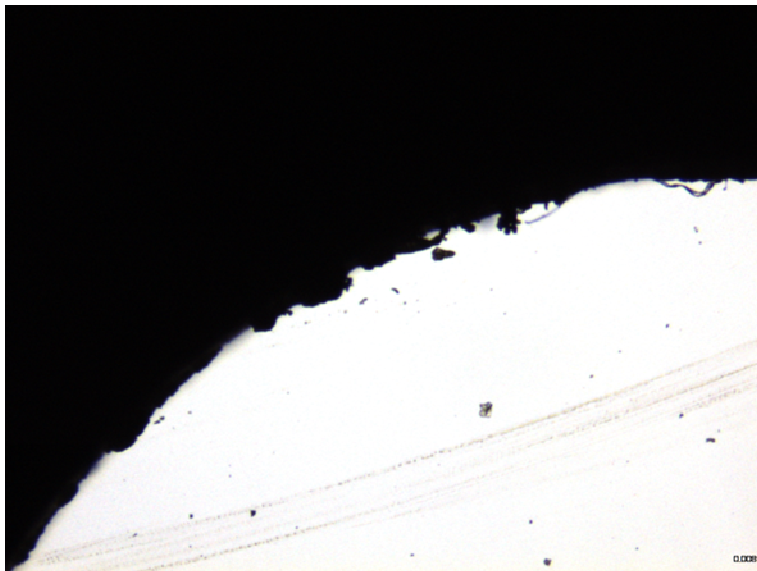

- “Vtouch” je nástroj vhodný ke snímání jednotlivých bodů rozmístěných na určitém místě hrany. Příslušný prvek ke změření musí být nejdříve navolen na funkční liště. Měření se ukončí pomocí tlačítka HOTOVO.
- zde je rovněž možnost provést „manuální“ funkci zjišťování mezních hodnot měření


Prvky v kamerovém obraze k dispozici jen po úsecích

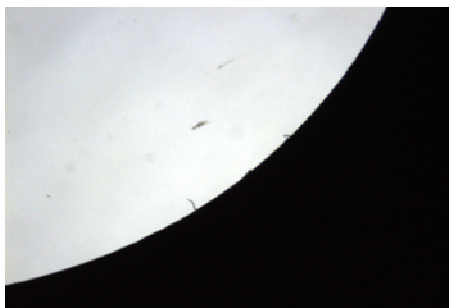



- jednotlivé části se změří pomocí skupin měřených bodů
- prvky složené z množin bodů, mohou být změřeny pomocí všech dostupných měřících nástrojů
- pokud se před zahájením měření nezvolí žádný typ prvku, bude po provedení měření z první skupiny bodů spočítán vhodný prvek. Další body budou následně připojeny k tomu prvnímu výpočtu. Prvek bude následně znovu spočítán. Pakliže bude typ prvku před zahájením měření zvolen, výpočet naměřených bodů proběhne po stisknutí klávesy HOTOVO.

Reprodukcce programu

- Pokud se provádí měření dílu, pak jsou jednotlivé potřebné kroky pro provedení měření automaticky zobrazovány v pozadí. Když se změřený díl uloží, je tento průběh měření k dispozici.
- Při reprodukování programu si připomene systém přibližný průběh a intenzitu každé snímané (měřené) hrany a hledá je během průběhu na příslušném místě.
- První kroky programu by mělo obsahovat srovnání dílu a nastavení nulového bodu.
- Po stanovení nulového bodu dílu zobrazuje šipka cílové zaměření stolu. Pokud bylo cílového okruhu dosaženo, pak jednoduše kdekoliv ťukněte/klikněte. Všechny prvky viditelné v okně budou změřeny.

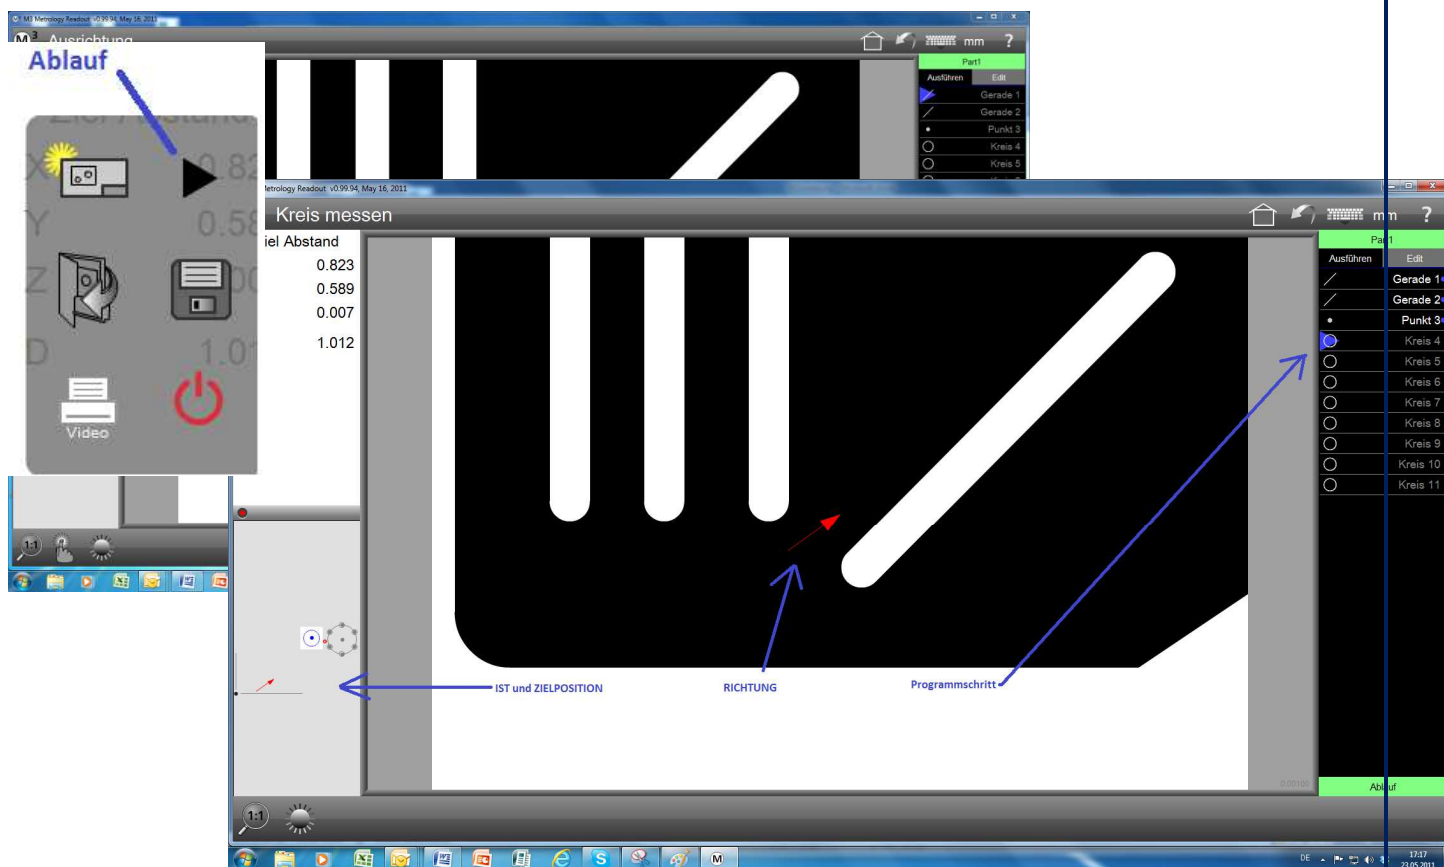


Kapitola 4: Seznam prvků (dílů) a jejich zobrazení

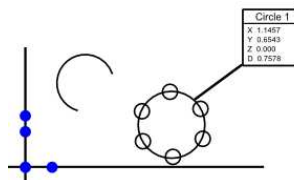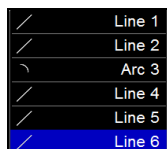

- Seznam prvků a zobrazení dílů jsou nástroje k posouzení a změně změřených, konstruovaných a definovaných prvků.
- V obou těchto pohledech (zobrazení prvků, ať už v seznamu či grafickém zobrazení) lze vybírat prvky ke konstrukcím potřebných článků, dílů nebo relací. Zvolením některého prvku se aktivuje jeho detailní náhled. To se zobrazí namísto pozice měřicího stolu nahoře vlevo. Navolené prvky se smažou ťuknutím/kliknutím na tlačítko SMAZAT.
- V náhledu dílů jsou všechny prvky graficky zobrazeny. Jako doplněk lze připojit poznámky, okótované rozměry atd. Rovněž se zobrazuje počátek souřadnic, jakož i celková velikost.
- Náhled dílu podporuje všechny možnosti „touch-screens“ (dotykové obrazovky) k posouvání a „zoomování“ změřených prvků.

Výběr prvku

 Lišta se symboly k „multi“ výběru:



- Prvky mohou být vybrány jednotlivě, ve skupinách nebo všechny najednou.
- Stiskněte k výběru odpovídající symbol.


Smazání prvku:

- nejdříve prvek označte, označené prvky odstraníte tlačítkem SMAZAT
- prvky mohou být mazány jednotlivě nebo rovněž ve skupinách
- ke smazání všech prvků ťukněte na tlačítko SMAZAT a podržte jej
- omylem smazané prvky můžete znovu obnovit pomocí ikony ZPĚT



Detailní zobrazení prvku

- Označte požadovaný prvek, tento prvek se zobrazí namísto pozice měřicího stolu nahoře vlevo. Ťukněte do okna k jeho detailnímu náhledu. Nové změřené prvky se automaticky zobrazují vlevo nahoře a jsou až po dalším pojezdu stolu přepsány polohou stolu.
- Namísto pozice stolu se nahoře vpravo zobrazí detailní náhled prvku.
- Detailní náhled zobrazuje grafiku prvku, změřené body, typ výpočtu a pokud je nastaveno, tak i hranice přípustné odchylky.
- Toto zobrazení slouží rovněž k možnosti zadat hodnotu tolerancí. Podrobný popis uveden v kapitole 6 a 7.

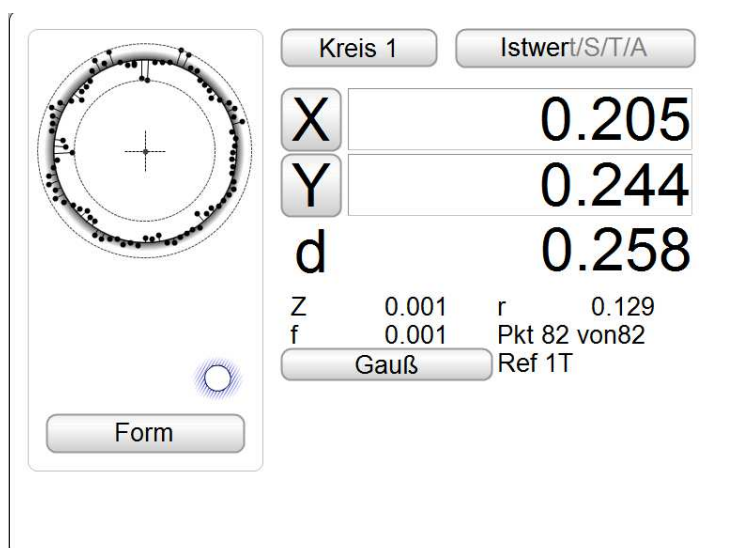

Zobrazení prvku zvětšit a posunout

Všechny ukazatele seznamu prvků se v náhledu dílů graficky zobrazují ve věrném měřítku. K okótování dílů, k jejich sestřování atd. může být obsah zobrazení libovolně zvětšován a přesouván. To se provádí buď

- pomocí dvou prstů – ťukněte a držte oba prsty na obrazovce, posuvem prstů ve stejném směru se pohybuje rovněž zobrazení dílů. Pokud se prsty pohybují k sobě, pak se zobrazovaný díl zmenšuje, pohybem prstů od sebe se díl zvětšuje. Pokud jste zvyklí na Váš chytrý telefon, pak je ovládání stejné, jako je tomu právě u těchto „smart phone“!


V případě použití ovládání pomocí myši posouváte díl se stisknutým pravým tlačítkem, příp. zmenšení či zvětšení se provádí pomocí kolečka myši.

- Kromě výše uvedených postupů lze náhled dílů upravovat rovněž pomocí náhledových funkcí a jejich příslušných ikon na liště.



Připojit k prvku kótování a popisky

K zobrazení dílu mohou být přímo připojeny výsledky měření, jakož i texty a ohrady s označením. To samé platí pro živý obraz, pakliže je aktivní.

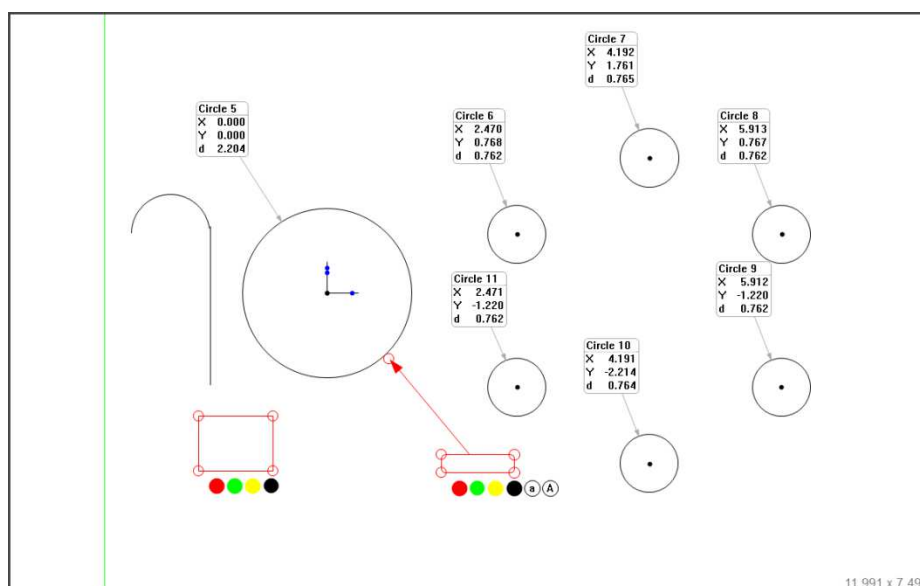

Připojit výsledky měření


- Klikněte na náhled dílu, aby se zobrazení dílu nacházelo v hlavním okně.
- Označte příslušné prvky určené k okótování.
- Zvolte symbol tužky na liště s funkcemi.



- Vpravo v náhledu dílu se otevře menu.
- Dotkněte se kurzorem zvolených prvků.

- Prvky budou okótovány. V případě kružnice budou vepsány hodnoty průměru a hodnota úhlu. Pokud byste chtěli zobrazit více číselných hodnot, faktorů a koeficientů, je potřeba namísto automatického zobrazení příslušných (podbarveno modře) údajů si požadovaný/é hodnotu/y faktorů a koeficientů navolit.


- Doplnkově mohou být k jednotlivým hodnotám připojeny různé barevné boxy, ohrady, ke zdůraznění některých uváděných hodnot, resp. připojeny různé uživatelské poznámky.

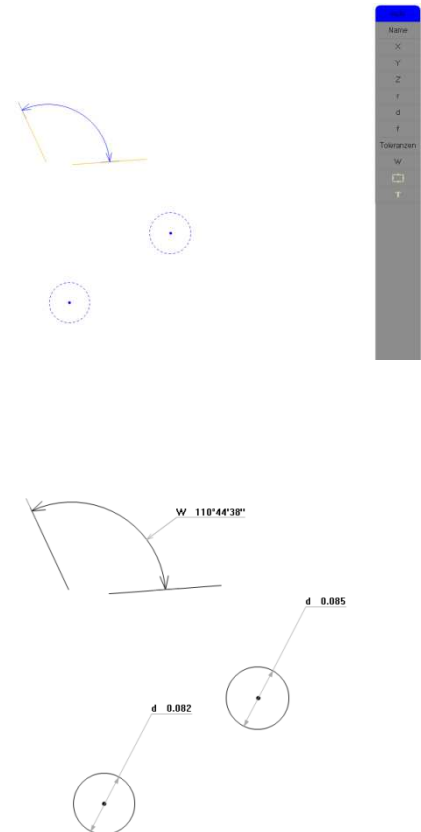

Menu s ukazateli

Menu s ukazateli nabízí rychlý přístup k okótování a sestrojování dílů.


- Změřte dvě kružnice a klikněte na zobrazení dílu, takže se budou opět nacházet v hlavním okně.
- Stiskněte nebo klikněte a držte prst/tlačítko myši na jedné z kružnic. Zobrazí se zelené kolečko s ukazateli.

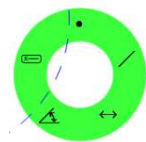

- Pokud chcete vepsat rozměry (okótovat), kružte jednoduše prstem resp. kurzorem myši na příslušný symbol kótování, a prst uvolněte. Rozměry se k zobrazovanému prvku připojí.
- Pokud chcete přímkou ze dvou kružnic, klikněte na jednu z kružnic k zobrazení kolečka s ukazateli. Držte stisknuté a kružte až k symbolu přímky, táhněte prstem/myší k druhé kružnici. Podle toho, kde je poloha kurzoru, dostanete jako výsledek střední přímkou, tangentu 1 nebo tangentu 2.
- Postup je stejný pro všechny konstrukce.
- Nový prvek se zobrazí v náhledu dílů a seznamu prvků .

Poznámka: Pomocí této techniky lze sestrojovat všechny možné prvky.

Kapitola 5: Vyrovnání dílu a nastavení systému souřadnic

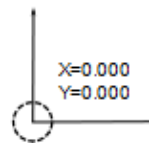


- Systém souřadnic může být nastaven různými způsoby.
- Referenční prvky se buď změří, nebo se propojí s již změřenými, případně se vynulují.
- U systémů se 3 osami může být vytvořen také 3D souřadnicový systém a to změřením vztažné roviny.
- V případě, že by mělo být používáno více souřadnicových systémů, je vhodné dodržet následující proceduru. Provést zaměření prvního souřadnicového systému. Provést měření do tohoto systému náležících prvků. Provést zaměření druhého souřadnicového systému a k němu provést měření do tohoto systému souřadnic náležících prvků atd.
- "Vyrovnání posunu / offset" umožní vytvoření systému souřadnic resp. vyrovnávací přímky s posunem k již změřeným prvkům. Tato funkce se používá, pokud je vyrovnávací osa teoretická, tedy není přímo ke změření.
- "Otočení souřadnicového systému" umožňuje rotaci vyrovnávací osy o příslušný definovaný úhel.

Poznámka: Vytvoření kompletního primárního / sekundárního / 3D souřadnicového systému není vždy bezpodmínečně nutné. Zvláště pak u velmi tenkých dílů stačí změřit jen vyrovnávací přímku a nastavit nulový bod.

Úprava základní (vztažné) roviny

 - zvolte si video-nástroj z lišty funkcí
- stiskněte tlačítko pro "referenční bod"



- stiskněte tlačítko pro "vztažnou rovinu" – k zaměření roviny

 


- zvolte minimálně 3 měřící body, podle použité optiky může být použita rovněž funkce „autofokus“
- k ukončení stiskněte tlačítko HOTOVO

Poznámka: Dříve změřené nebo sestrojené roviny mohou být manuálním vynulováním vráceny zpět. Stiskněte k tomu symbol „théta úhlu“ resp. Z v náhledu dílu příslušné roviny.

Vyrovnaní dílu / vyrovnávací přímka

- zvolte si video-nástroj z lišty funkcí
- stiskněte tlačítko pro „datum“ na liště funkcí, otevře se menu podnabídky



- stiskněte tlačítko pro "vztažný bod" na liště funkcí



 
- zvolte minimálně 2 měřící body podél vyrovnávací osy a stiskněte tlačítko HOTOVO

Nastavení referenčního (nulového) bodu

Výchozí (nulový) bod může být vytvořen různými způsoby:

- měřením prvku po aktivaci funkce
- vynulováním již změřeného prvku (dílu) tím, že se stisknou tlačítka X/Y v náhledu dílu
- sestrojením bodu z již dříve změřených prvků (dílů)


- zvolte funkci pro referenční bod



- označte příslušný/é ukazatel/e pro vynulování a stiskněte HOTOVO

Otočení souřadnicového systému

 
- stiskněte tlačítko pro "vztažný bod" na liště funkcí, následně symbol pro „otáčení“



- zadejte požadovanou hodnotu úhlu pro otočení
- stiskněte HOTOVO

Vyrovnání posunu

 - stiskněte tlačítko pro "vztažný bod" na liště funkcí, následně symbol pro „vyrovnání posunu“



- zvolte osu X nebo Y, podle toho, které ose chcete připojit hodnoty pro „offset“
- zadejte požadované hodnoty pro „offset“ a stiskněte HOTOVO
- systém se nastaví do měřicího režimu
- změřte prvek 1 a prvek 2
- stiskněte HOTOVO

Správa souřadnicových systémů

Několik vztažných systémů a UKS (univerzální souřadnicový systém)

Je relevantní, pokud se pracuje s více souřadnicových systémů. Lze aktivovat/deaktivovat v menu Nastavení – Desktop.

- Vztažné prvky aktuálního systému základen jsou vždy zobrazeny modře.
- Aktuálně zvolený vztažný systém se zobrazuje ve stavovém řádku (pokud je aktivován) a tam se rovněž ukládá. Jednoduše klikněte na symbol 1T a vyčkejte. UKS se přejmenuje o „1“.
- Při použití více vztažných systémů jsou jednotlivé prvky barevně rozlišeny k příslušným souřadnicovým systémům. V náhledu dílu je příslušný souřadnicový systém zobrazen.

Všeobecná pravidla

- Všechny prvky patří k univerzálnímu systému souřadnic, který může být dočasný (1T) nebo uložený.
- Díly, které jsou měřeny přímo po zapnutí systému, patří k prvnímu UKS (1 nebo 1T).
- Aktuální univerzální souřadnicový systém může být dočasný nebo uložený. Předchozí UKS jsou v každém případě uloženy.

Pravidla pro automatické ukládání

Software M3 nabízí dvě metody pro správu souřadnicových systémů, a to jak s automatickým ukládáním, tak bez ukládání. Pokud je aktivována volba AUTO (v menu Nastavení – Desktop), je automaticky zřízen nový UKS jakmile je vytvořen referenční (vztažný) prvek. Takovýto souřadnicový systém se zobrazuje jako dočasný, předchozí systém souřadnic se uloží s průběžným číslováním.

Automatické ukládání („auto save“) ZAPnuto nebo VYPnuto

- Obecné souřadnice nemohou být uloženy.
- Předchozí UKS nejsou ovlivněny žádnými vztažnými funkcemi.
- Již existující prvky nejsou vztažnými funkcemi jakkoliv měněny, kromě toho, pokud se použijí jako nové referenční (vztažné) prvky.
- Uvolněné (odemčené) prvky se vztahují k aktuálně platnému UKS, i když byly pořízeny v jiném UKS.
- Odemčené prvky jsou při dalším měření opět zamčeny.
- Aktuální UKS se uloží dlouhým kliknutím na zobrazení souřadnicového systému.

- Pokud je v systému k dispozici více UKS, je možné kliknutím na zobrazení souřadnicového systému přepínat mezi jednotlivými uloženými UKS.

Automatické ukládání aktivováno (defaultní nastavení od výrobce)

- Referenční operace mění aktuální UKS, pokud souřadnicový systém nebyl uložen, tj. pokud se zobrazuje jako dočasný.




- Kliknutím na 1T se uloží souřadnicový systém a označí s „1“.



- Pokud po uložení UKS následuje referenční operace, okamžitě se nastaví nový dočasný systém souřadnic.





- Pokud se provede nulování přímo u prvku (dílu), stává se přechodný (dočasný) nulový bod výchozím bodem prvku (počátkem souřadnic).

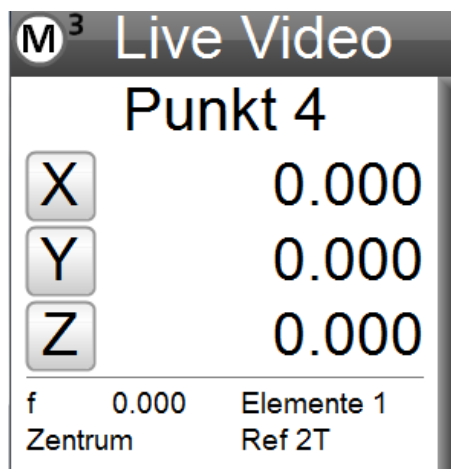

Automatické ukládání deaktivováno

- V systému existuje pouze jeden platný univerzální souřadnicový systém. Všechny prvky, rovněž i ty existující, se řídí aktuálním výchozím bodem (počátkem souřadnic).

Kapitola 6: Odchyly

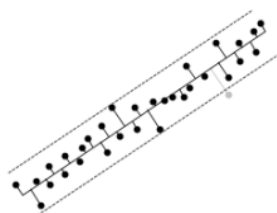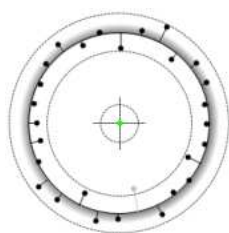

- Funkce odchylek umožňuje testování mezních hodnot podle norem DN ISO u změřených a sestrojených ukazatelů.
- Každý typ prvku může být ověřen specifickým testováním mezních hodnot. Obvykle se toto provádí poté, co byl vytvořen platný souřadnicový systém prvku .
- Údaje o odchylkách jsou zobrazeny buď v detailním náhledu dílu, nebo v přehledu dat k příslušnému dílu.
- Pokud bylo testování odchylek připojeno, zobrazují se hodnoty jako „jmenovitá hodnota“, „tolerance“ atd.
- Testování mezních hodnot může být použito jak při jednorázovém měření tak také v opakovaném programu součástek.
- Toleranční mez může být nastavena buď individuálně od součástky k součástce v zobrazení detailu dílu nebo v seznamu dat, nebo automaticky pomocí jednou stanovených hodnot pro určité desetinné místo.
- Ty prvky, které nesplňují přípustné odchylky, se zobrazí v seznamu dílů, v zobrazení dílů, v detailním náhledu dílu a v seznamu dat červeně.

X / Y kartézské testování mezních hodnot

Příklad kružnice:

- Zvolte příslušný prvek kružnice určený k ověření.
- Označte zobrazení detailu.

Kreis 1 Istwert/S/T/A

X 0.605

Y 0.181

d 0.258

Z 0.000 r 0.129

f 0.001 Pkt 82 von 82

Gauß Ref 1T

Form

- Klikněte na popisný box, zobrazující „naměřenou hodnotu, přepne se na zobrazení Jmenovité hodnoty“.

Kreis 1 Istwert/S/T/A

- Zadejte požadované jmenovité hodnoty do jednotlivých políček pro X/Y a D. Proveďte se buď prostřednictvím klávesnice, nebo pomocí automatického zaokrouhlování.

Kreis 4 Sollwert/T/A/I

X 0.600

Y 0.180


D 0.260

Form

- Zvolte příslušné tlačítko na liště pro zadání tolerance X nebo Y a zadejte požadovanou hodnotu do příslušného pole.


X Y

- Přepněte „jmenovitou hodnotu“ na "tolerance“.

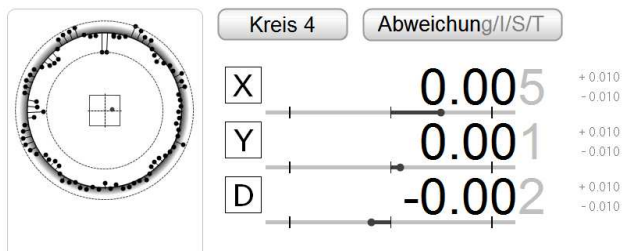

Automatické zaokrouhlování očekávaných cílových hodnot


K rychlému vložení požadovaných cílových hodnot je k dispozici funkce automatického zaokrouhlování. Namísto časově náročného vkládání hodnot přes klávesnici jednoduše přepněte v detailním zobrazení na hodnotu jmenovitou. Klikněte k zaokrouhlení hodnoty na příslušné desetinné místo.

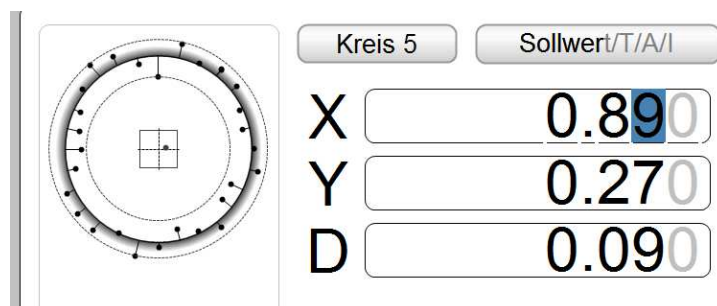

Pokud není automaticky vložená hodnota stále tou požadovanou cílovou hodnotou, ponechte ukazatel myši či prst na příslušné číslici a potáhněte směrem k zaokrouhlení. Standardně se zaokrouhlí v závislosti na aktuální hodnotě směrem k nejbližší nižší pozici desetinného místa, tj. zaokrouhlí se směrem nahoru nebo dolů.

Toleranční hodnoty ze seznamu

Jednotlivé díly mají většinou stejné přípustné odchylky pro jmenovité hodnoty. Aby se nemusely pokaždé znovu zadávat, mohou být jednorázově zaneseny do seznamu odchylek. Hodnoty lze kdykoliv editovat. Pokud je v zobrazení dílu zvolena jmenovitá hodnota, naleznete v liště funkcí příslušné tlačítko k zadání tolerančních hodnot.

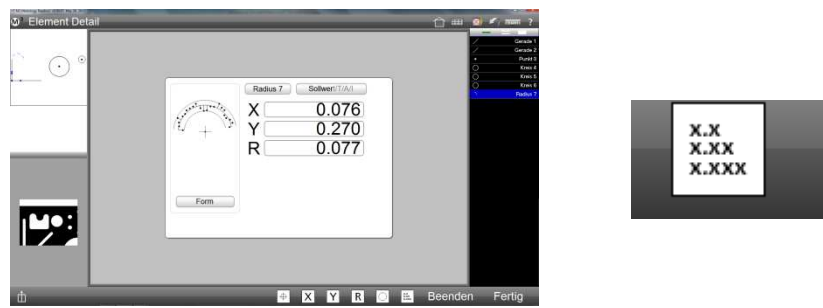

- Ťukněte/klikněte na něj a zadejte do seznamu příslušné hodnoty.

	- Tol	+ Tol
x.x	0.100000	0.100000
x.xx	0.010000	0.010000
x.xxx	0.001000	0.001000
x.xxxx	0.000100	0.000100

- Jakmile se použije funkce „automatického zaokrouhlování“, budou automaticky použity přednastavené toleranční hodnoty, které jsou relevantní pro příslušné desetinné místo.

Podporované typy přípustných odchylek pro příslušný prvek

Uvedený seznam obsahuje všechny podporované typy přípustných odchylek.

<u>Typ prvku</u>	<u>typ odchylky</u>	<u>Typ prvku</u>	<u>typ odchylky</u>
Bod	tolerance jmenovité polohy X/Y/Z kartézský systém	Přímka	X/Y kartézský systém úhel (théta) rovnoběžnost úhlové vychýlení kolmost (pravoúhlost) přímost
Kružnice	tolerance jmenovité polohy (poloha/MMK/MK) X/Y kartézský systém průměr souosost kruhovitost (kulatost)	Vzdálenost	X/Y/Z vzdálenost (rozteč) délka
Rádus (poloměr)	tolerance jmenovité polohy X/Y kartézský s. průměr/rádus	Rovina	„Z“ kartézský s. rovinnost rovnoběžnost (souběžnost)
Rýha/drážka (kulatá/hranatá)	tolerance jmenovité polohy X/Y kartézský s.	Úhel	úhel (théta)

úhel (théta)

délka


šířka

Symbole odchylek / tlačítka a ikony

Následující symboly platí jako údaj/zobrazení o použitém typu testování (ověření) mezních hodnot, tak i k výběru testování mezních hodnot z lišty funkcí.

			X/Y/Z pravouhlý
			průměr/rádus odchylka velikosti
			úhel, poloha
			vzdálenost, rozteč, interval
			tvar
			rovnoběžnost
			velikost úhlu
			tolerance polohy
			přímost (rovnost)
			kolmost (pravoúhlost)
			kruhovitost (kulatost)
			souosost
			vystředěný (rovnoměrný) průběh
			přípustná odchylka ze seznamu

Kapitola 7: Tisk sestav dat

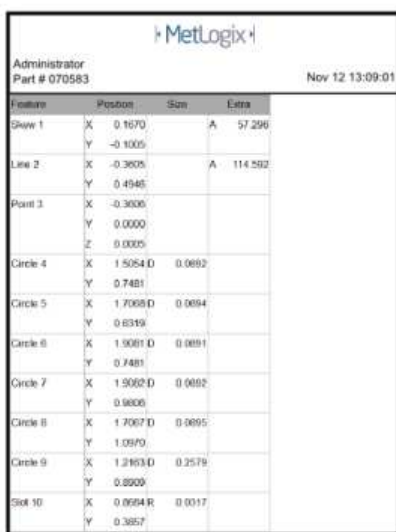

Feature	Position	Size	Extra
Show 1	X 0.1670		A 57.296
	Y -0.1005		
Line 2	X -0.3805		A 114.502
	Y 0.4945		
Point 3	X -0.3000		
	Y 0.0000		
	Z 0.0005		
Circle 4	X 1.5054 D	0.0692	
	Y 0.7481		
Circle 5	X 1.7069 D	0.0694	
	Y 0.6319		
Circle 6	X 1.9081 D	0.0691	
	Y 0.7481		
Circle 7	X 1.9062 D	0.0692	
	Y 0.9806		
Circle 8	X 1.7067 D	0.0695	
	Y 1.0970		
Circle 9	X 1.2163 D	0.2579	
	Y 0.9909		
Slot 10	X 0.0694 R	0.0017	
	Y 0.3657		

- Naměřené údaje mohou být vytisknuty se čtyřmi různými formáty reportů (formulářů). Všechny prvky (díly) se standardně zobrazují v každé tiskové předloze.
- Podle zvoleného reportu se pak v tiskovém výstupu zobrazí buď jen skutečné naměřené hodnoty, nebo komplexní data s hodnotami odchylek a s grafickým ztvárněním.
- Údaje jako jsou název dílu, jmenovité hodnoty, „+- odchylky“ mohou být editovány přímo ve formulářích.
- V jednotlivých formulářích mohou být individuální řádky s údaji skryty či zobrazeny.
- Ke každému formuláři (tiskovému reportu) mohou být připojeny individuální údaje, jako je např. logo, grafické zobrazení dílu, záhlaví či zápatí aj.
- Naměřené údaje mohou vytištěny resp. exportovány z měřicího programu manuálně nebo automaticky.
- Data jsou vytištěna buď na standardně (ve Windows prostředí) nainstalované tiskárně, nebo jsou uložena v souboru TXT formátu.

Výběr formuláře

Software M3 podporuje čtyři různé formáty formulářů. Je možné libovolně přepínat mezi jednotlivými formuláři.

- Změňte různé díly .
- Ťukněte/klikněte na symbol pro formuláře.



- Vyberte si z uvedených předloh pro reporty Vámi požadovaný formulář.



- Název aktivní předlohy reportu bude zobrazen jako nadpis v tiskovém reportu.

Editace polí

Software M3 podporuje možnost přímé editace jednotlivých datových buněk (polí).

- Změňte různé díly .
- Aktivujte okno s volbou reportů.



- Klikněte na funkci editace na liště s funkcemi. Opětovně klikněte k vypnutí editačního režimu.



- V editačním režimu mohou být změněny údaje: název dílu, číslo součástky, a rovněž jmenovité hodnoty, hodnoty odchylek a přípustné mezní hodnoty.

Zobrazit/skrýt naměřené hodnoty

Ve zvoleném formuláři mohou být libovolné datové řady skryty či případně zobrazeny.

- Změňte různé díly
- Aktivujte okno s volbou reportů.

Nastavení tisku

- **tisknout hlavičku reportu:** nastavte toto pole na „ano“, pak se bude tisknout vč. hlavičky protokolu, pokud je nastaveno na „ano“, mohou být připojeny další doplňkové informace.
- **tisk záhlaví:** pokud nastaveno na „ano“, pak jsou v reportu vytištěny nadpisy sloupců, jako je např. označení osy X, Y, odchylky atd.
- **tisknout mřížku:** pokud nastaveno na „ano“, pak jsou v reportu jednotlivé datové věty odděleny čárou.
- **tisknout bitmap v záhlaví:** nastavte toto pole doleva, doprava, uprostřed, či vůbec, k umožnění tisku specifického souboru ve formátu BMP. Příslušný soubor musí být nazván „PrintLogo.bmp“ a uložen do adresářové struktury softwaru M3 (do kmenového adresáře).
- **tisk jména uživatele v hlavičce:** nastavte toto pole doleva, doprava, uprostřed, či vůbec, k umožnění automatického tisku uživatelského jména přihlášeného uživatele.
- **tisknout datum / čas v záhlaví :** nastavte toto pole doleva, doprava, uprostřed, či vůbec, k umožnění automatického tisku data a času na reportu.
- **tisk náhledu měření včetně dat:** nastavte umístění tohoto pole nahoru, dolů, či použití vodoznaku k zobrazení součástky v tiskovém výstupu, který bude překryt naměřenými hodnotami.
- **velikost tisku tiskového pohledu:** nastavte velikost v % vztaženo k originální velikosti zobrazení součástky, v nastavení je možné použít hodnoty 25%, 50%, 75% a 100%.
- **zákaznický text v záhlaví / zápatí:** umožňuje zadat libovolný specifický text, který se principiálně tiskne vlevo dole v záhlaví protokolu, příp. může být použito rovněž v zápatí.

Kapitola 8: Export dat

- Naměřené údaje mohou být uloženy do souboru. K dispozici jsou dva formáty ASCII, tj. výstup v podobě „txt“ a „csv“ k přímému otevření v excelu, resp. v SPC aplikaci.
- Data určená k exportu jsou naformátována odpovídajícím způsobem podle zvolené předlohy formuláře. Skryté datové řádky nejsou v exportu do souboru zahrnuty.
- Cílové umístění souboru lze zvolit v menu Nastavení – Export dat do souboru. Lze vybrat libovolné (všechny dostupné) diskové jednotky.
- Soubory mohou být exportovány se specifickým pojmenováním resp. s automatickým číslováním. Nastavení lze provést v hlavním menu pro Nastavení – Export. Zde je rovněž možné nastavit, zda se mají data připojit k již existujícímu souboru, či se má soubor přepsat, nebo automaticky číslovat.
- Kroky pro export dat v rámci příslušného programu mohou být v programu editovány, např. zadat souboru nové jméno.

Příklad exportu dat

 
- Zvolte požadovanou předlohu (formulář).



- Klikněte v liště funkcí na „export dat“.



- Zvolte požadovaný výstupní formát.



- Podle základního nastavení budou data exportována, resp. budete vyzváni k zadání názvu souboru. Po zadání názvu klikněte na HOTOVO. Data budou exportována. Během procesu exportování se objeví informační okno s hláškou „Probíhá export dat.“.

Datei Name	DEMPDATEI
Mit Spalten Köpfen	Yes <input type="checkbox"/>
Art der Zielldatei	Hinzu <input type="checkbox"/>
Datei Name autom. vergeben	2
Einstellen vor jedem Datenexport	Yes <input type="checkbox"/>

Volby pro export mohou být nastaveny globálně či pro každý jednotlivý export individuálně.

K tomu slouží v menu Nastavení Export volba pole „Nastavit před každým exportem“ na „ano“ nebo „ne“.

Nastavení exportu dat


■ **jméno souboru:** Zadejte požadovaný název souboru.

■ **s nadpisy sloupců:** Nastavte toto pole na „ano“, pokud se mají exportovat rovněž nadpisy sloupců.

■ **druh cílového souboru:** udává, jak má být soubor uložen. Možnosti jsou – přepsat (starší soubor se stejným názvem se přepíše), připojit (data budou připojena ke stávajícímu souboru), a automatické číslování (každý export dat vytvoří soubor stejného jména avšak s doplněným číslováním).

■ **přidělit souboru číslo automaticky:** zvolte si libovolné počáteční číslo, pokud je u druhu exportu souboru zvolena varianta přepisovat NE, pak se u každého dalšího exportu dat zvyšuje číslo o 1.

Kapitola 9: Program součástí

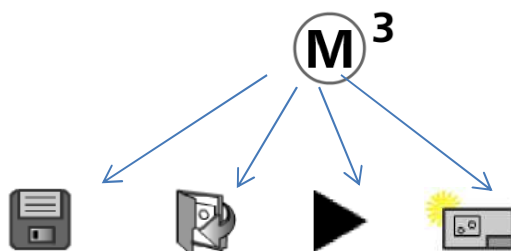

- V softwaru M3 mohou být skupiny změřených, sestrojených a definovaných prvků uloženy jako samostatný program součástí. Pokud se příslušný soubor s programem nahraje, jsou smazány všechny součástky, které k programu nepatří. Aplikace je tak připravena k měření nahraných prvků .
- V programovém módu existují tři druhy režimů: interaktivní, reprodukční, editační.
- Interaktivní režim běží vždy v pozadí, pokud probíhá standardní měření, tj. probíhá nahrávání/záznam programu. V reprodukčním režimu se aktuální díl „poloautomaticky“ opětovně změří, resp. změří se znovu uložený díl.
- V editačním režimu mohou být kroky programu měněny, připojeny jiné či smazány. Patří k tomu také opakované měření stejných dílů, nebo změna aktuálního osvětlení či zvětšování, jakož i připojení uživatelských poznámek.
- Jakmile byl díl nahrán, může být přepnut do editačního režimu. Pokud bude program spuštěn, budou jeho prvky zobrazeny v náhledu dílů, a každý první/další díl určený k měření bude graficky zvýrazněn. Po dosažení cílové oblasti se kliknutím na díl spustí měření. Všechny ostatní díly ve výřezu obrazu budou automaticky zahrnuty.
- Doplnková data, jako je testování mezních hodnot, se ukládají také.
- Měřicí programy se principiálně ukládají s rozšířením „.mlxpart“.

Program - reprodukce

Soubory změřených a sestrojených prvků jakož i jiné softwarové operace mohou být přehrány jako sled programových kroků. Při otevření programu součástí se příslušné díly určené k měření zobrazí světle šedě. Tímto je znázorněno, že tyto nebyly dosud opakovaně změřeny.

Dosud nezměřené díly jsou zobrazeny s hodnotami posledního měření. V programu změřené díly mění svou barvu ze světle šedé na bílou nebo červenou, podle toho, zda se zahrnuté mezní hodnoty nacházejí mimo jejich specifikaci.

Modrá šipka v seznamu dílů zobrazuje aktuální krok programu. Na konci seznamu dílu se zobrazuje statut programu. Ten může být buď „průběh“, „editace“ nebo „reprodukce“. Kliknutím na ukazatel statutu se mění programový režim.

Příklad programu

Postupujte následovně


- stiskněte tlačítko „Play“ v systémovém menu M3




Pokud nebyl příslušný díl uložen, je automaticky vygenerován standardní název a příslušný díl je uložen.

- Změřte první a druhý prvek podle zobrazení v náhledu dílu k registraci. Po zřízení nulového bodu se spustí vizuální provedení programu.

- Pohybujte s měřicím stolem podle směru šipky do cílového kruhu. V okamžiku jeho dosažení se změní šipka do modrého bodu. Cílový kruh změní svou barvu z červené na zelenou.

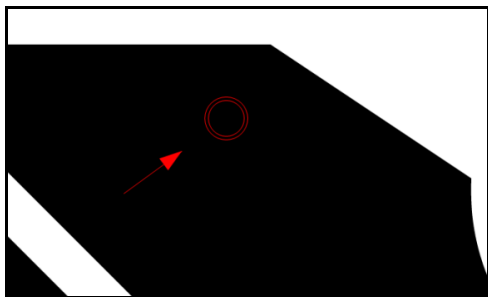

- Klikněte k měření kamkoliv do živého obrazu. Všechny viditelné díly v živém obraze budou změřeny. Přejeďte k dalším cílovým pozicím a opakujte výše uvedenou proceduru.

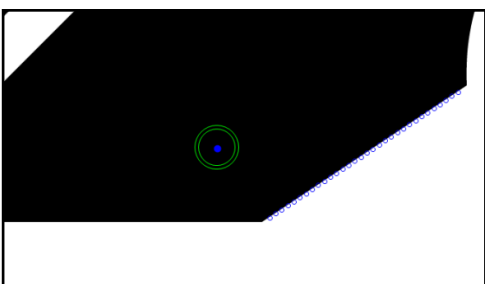


- Pokud byla provedena všechna měření, změní se zobrazení statutu na HOTOVO. V živém obraze se otevře okno s dotazem, co chcete následně provést:

provést znovu – nový díl – ukončit – editovat

- další softwarové funkce, jako je export dat, tisk reportů aj., jsou provedeny automaticky, pakliže bylo uloženo příslušné nastavení u originálního dílu.

Zpracování programu

Všechny nově vytvořené programy součástek mohou být editovány, pokud je to v programu povoleno. K nastavení klikněte na první řádek programu „Prg Properties“ a změňte v modrém okně příslušnou hodnotu povolení na „ano“. Editované kroky programu se automaticky neukládají. K tomu musí být součástka opětovně uložena.

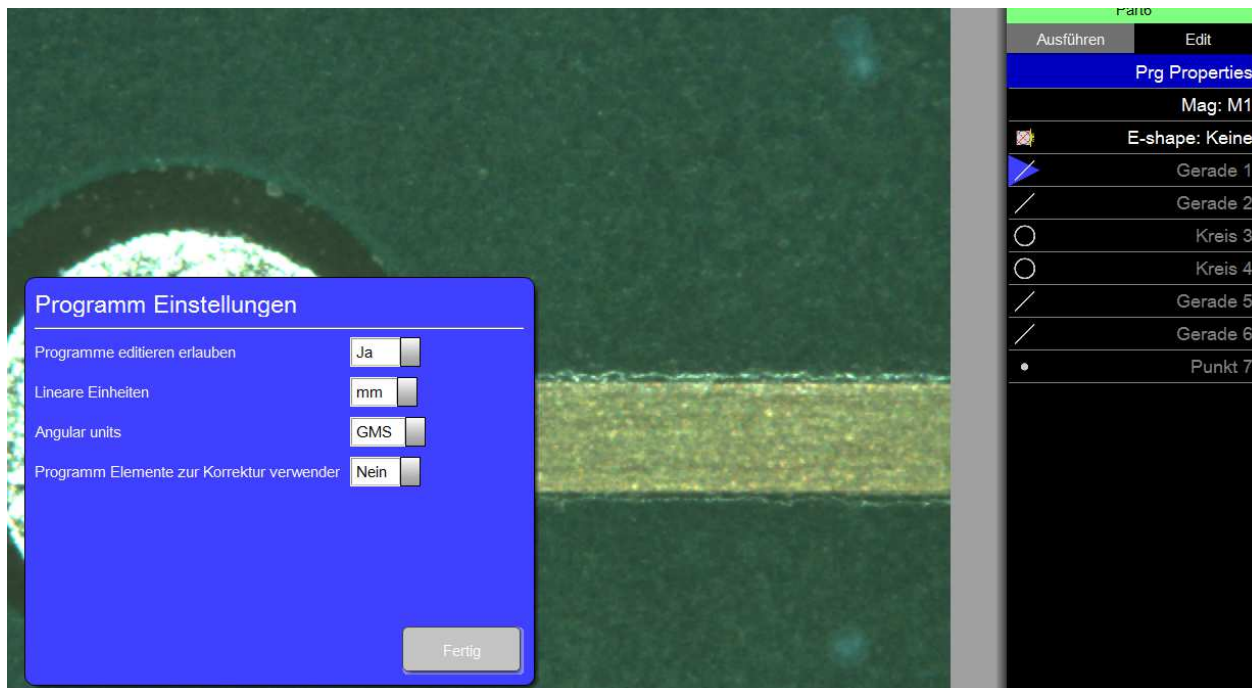

Editace programu

 
- Otevřete existující program.



- Klikněte poté na „otevřít program“.




- Klikněte na „EDIT“ nad seznamem dílů.



Tlačítko EDIT je aktivní u nových programů a nezamčených programů.

- Kliknutím na EDIT se program extrahuje a zobrazí se jednotlivé kroky jdoucí po sobě v řadě v okně dílu. Zvolte příslušný programový krok, který chcete změnit, a zadejte např. hodnoty odchytky nebo změňte osvětlení, atd.

- K připojení ověření (testování) mezních hodnot nebo k jejich změně klikněte na příslušný díl k otevření jeho detailního zobrazení. Ke změně aktuálního osvětlení jednoduše označte příslušný krok a pomocí posuvného regulátoru požadovaným způsobem změňte.

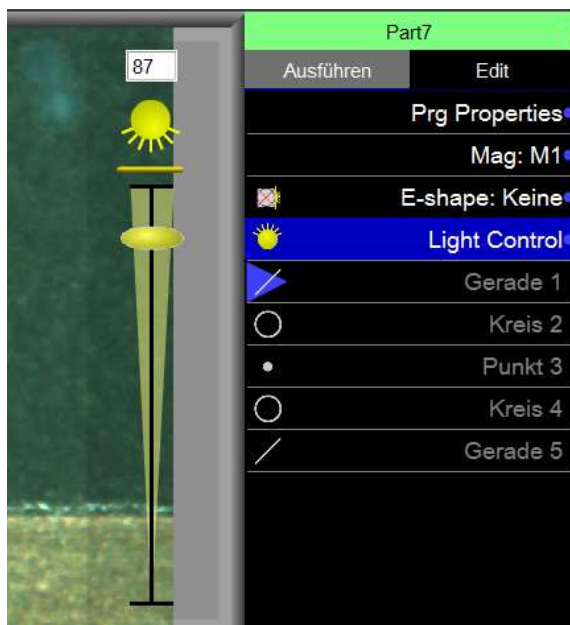

- K uložení provedených změn jednoduše klikněte na Nastavení, a tlačítko „uložení“.



Připojení dílčích kroků programu

- Zvolte „zpracovat program“.



- Vyberte programový řádek, ke kterému má být připojen nový. Nově připojený řádek se pak zobrazí pod označeným řádkem.

- Stiskněte tlačítko "Record Into" na liště s funkcemi.



- Modrá šipka ukazuje místo v programu, kam byl připojen nový krok.

- Proveďte příslušnou operaci a změnu uložte.

Opakování dílčích kroků programu

Slouží k přepsání naměřených údajů příslušného dílu novými údaji.

- Zvolte „zpracovat program“.



- Zvolte v programu příslušný měřicí krok, který má být znovu proveden (má být znovu provedeno měření).
- Klikněte na příslušný symbol na liště s funkcemi k „opakování měření“.



- Software Vás vyzve k opětovnému měření dílu (součástky). Po změření ukončete tlačítkem HOTOVO.
- Příslušný programový krok se přepíše novými naměřenými údaji.
- Aby se změna převzala trvale, musí být program nově uložen.

Smazání programových kroků

- Zvolte „zpracovat program“.



- Zvolte v programu příslušný krok, který chcete smazat.
- Klikněte na příslušný symbol na liště ke „smazání“.



- Zvolený krok v programu se smaže.
- K trvalému smazání kroku musí být program nově uložen.

Provést program od zvoleného kroku

Pokud je potřeba provést pouze část programu, je možné skočit v programu na příslušné místo.

- navolte (vyberte) příslušný program a klikněte na zpracování programu:



- označte příslušný krok programu, od kterého má být program spuštěn.
- Klikněte na liště s funkcemi na příslušný symbol „provést program od zvoleného kroku“.



Připojení uživatelské poznámky

Software M3 podporuje funkci připojení uživatelských poznámek k průběhu programu. Může to být např. upozornění ke správnému položení dílu nebo poznámka k referenčním prvkům.

Poznámka: Vkládání uživatelských poznámek se provádí v editačním režimu.

- Zvolte „zpracovat program“.



- Označte příslušný krok programu, pod který má být připojena uživatelská poznámka
- Klikněte na liště s funkcemi na příslušný symbol „připojení uživatelské poznámky“



- V hlavním se zobrazí dialogový box k zadání textu.
- Klikněte na tlačítko HOTOVO. Připojená poznámka (zpráva) se zobrazí při průběhu programu v pořadí dle jednotlivých kroků a podle místa, k jakému kroku byla poznámka připojena.